














DEWALT

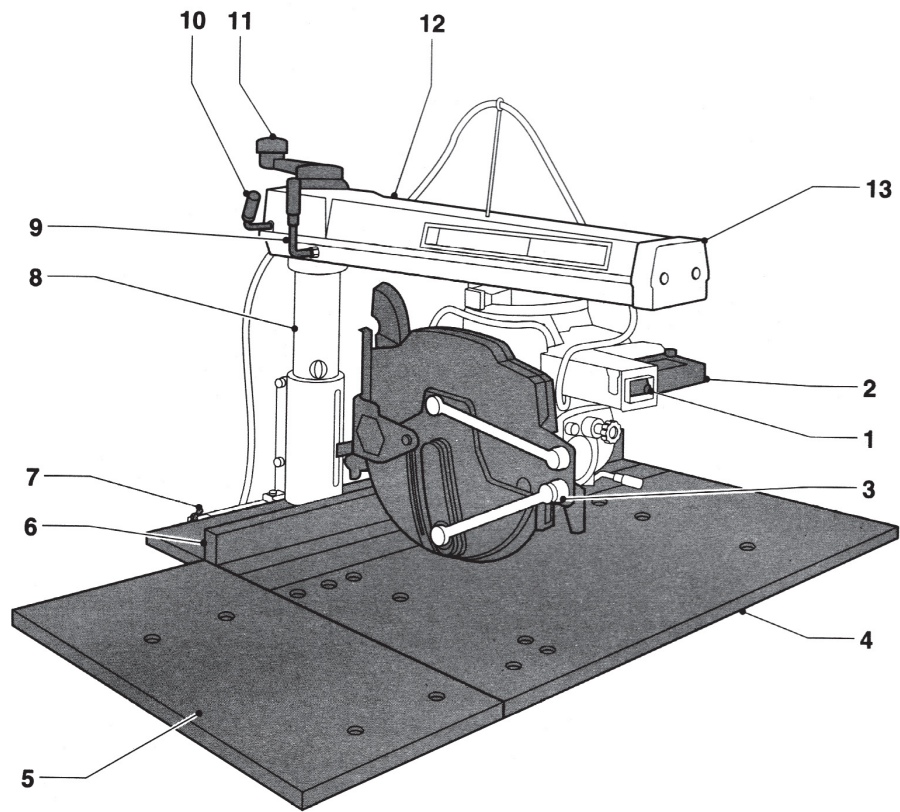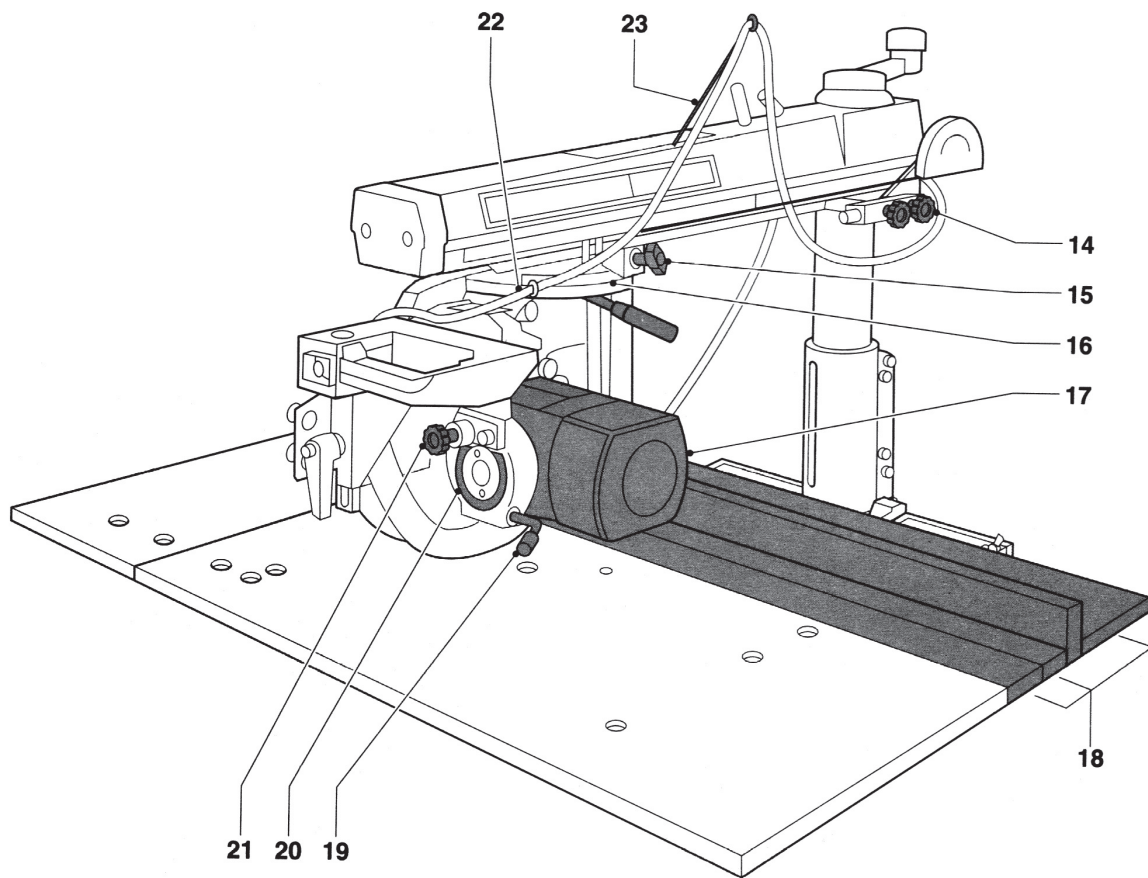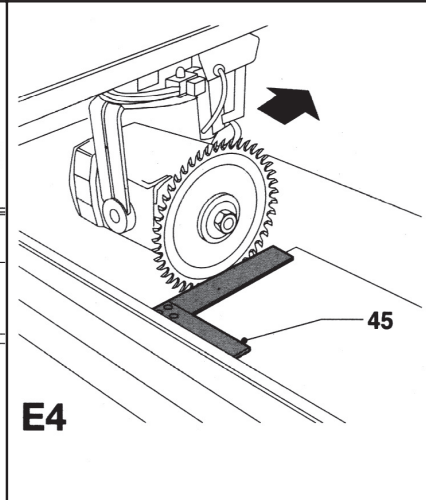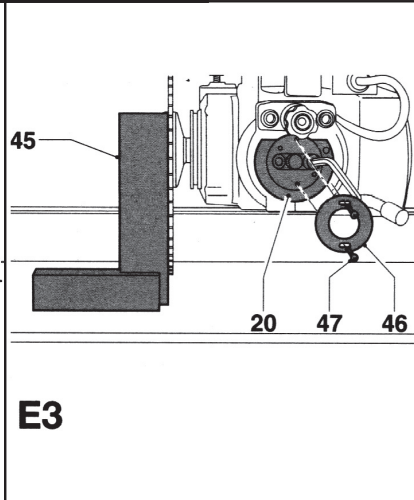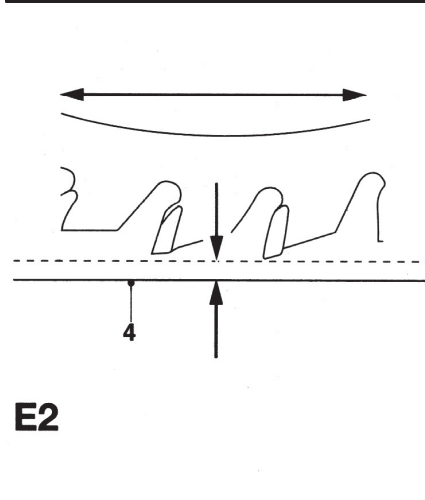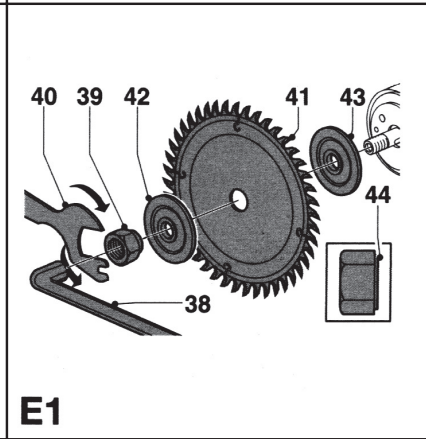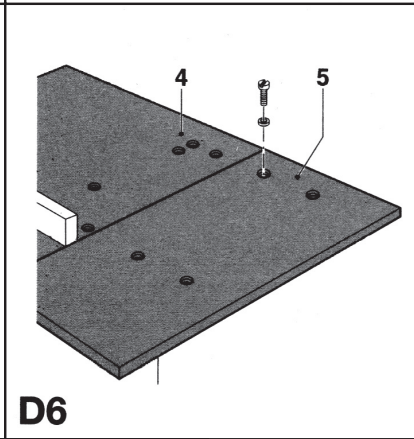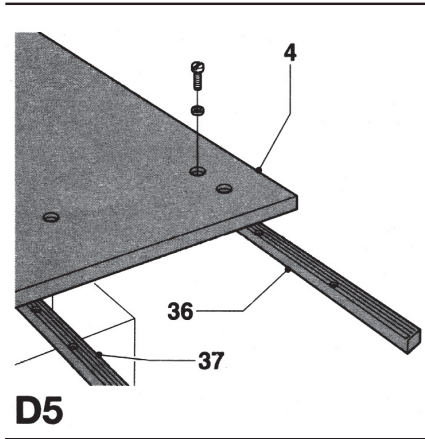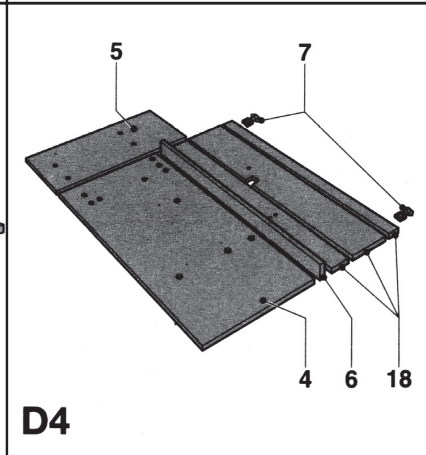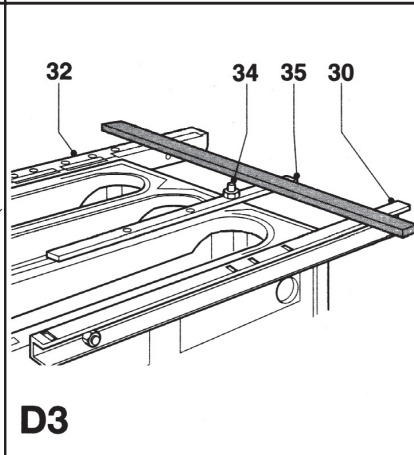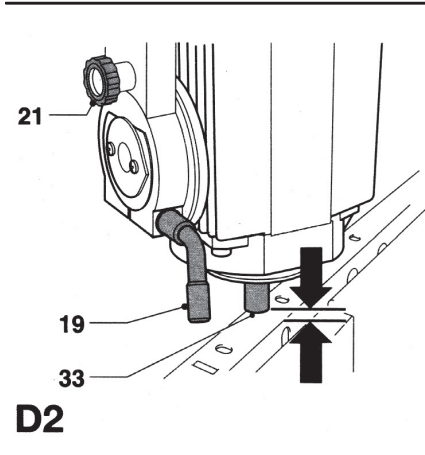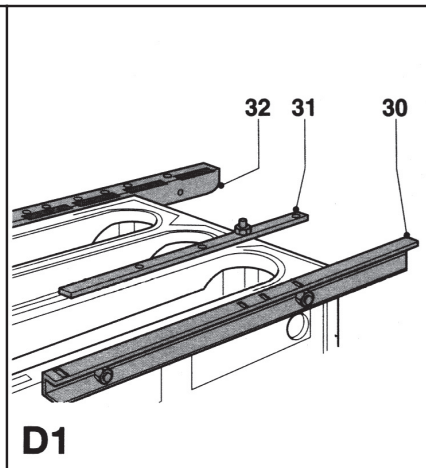


A1

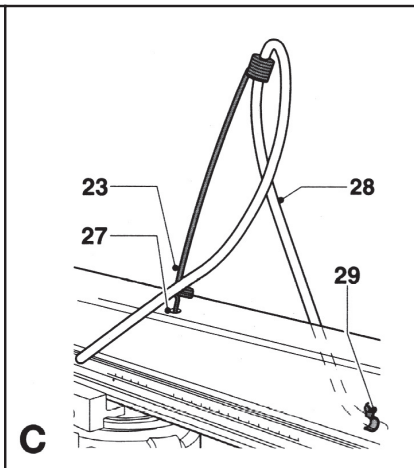


A2

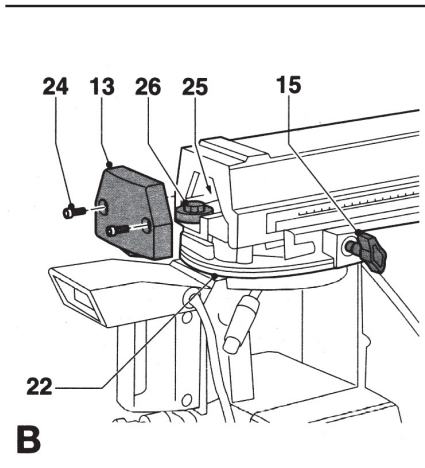


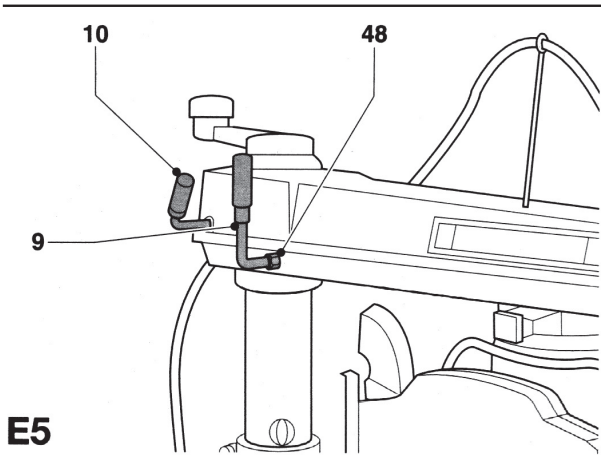


E5

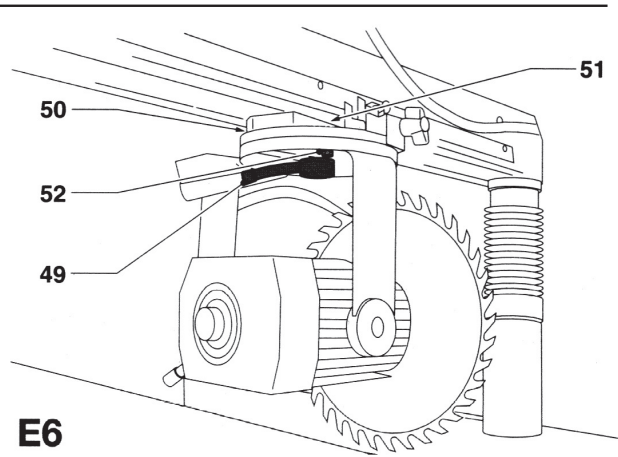


E6

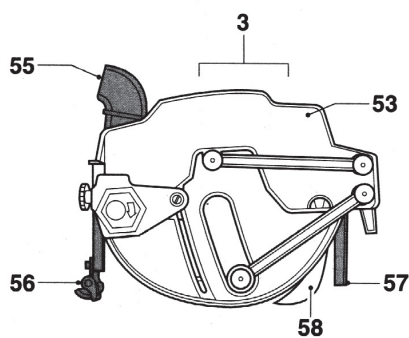


F1

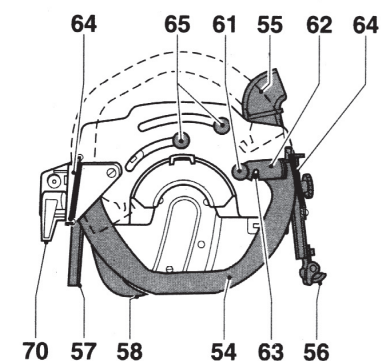


F2

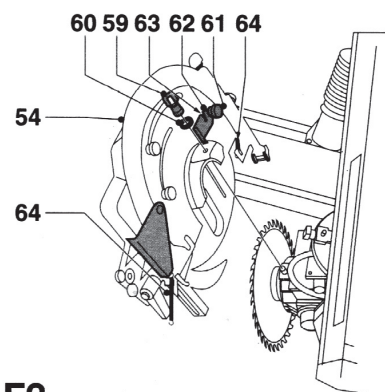


F3

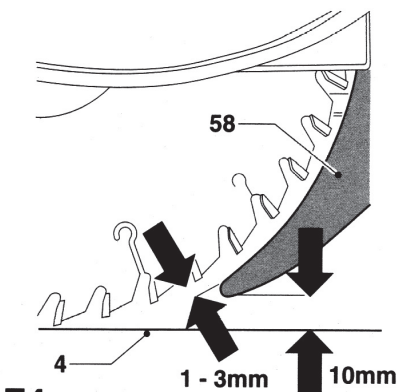


F4

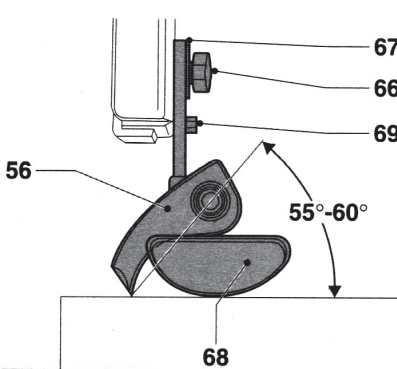


F5

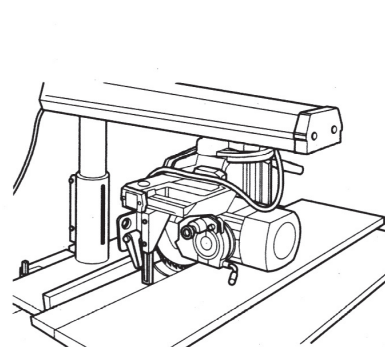


G1

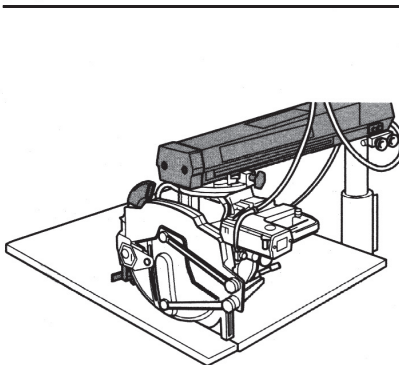









G2




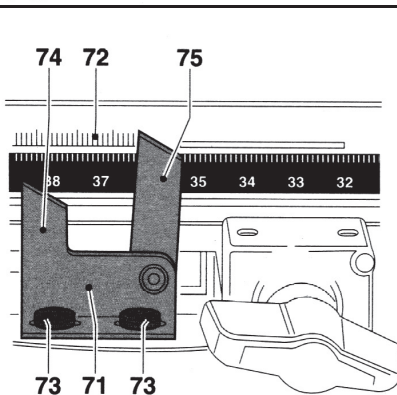








G3

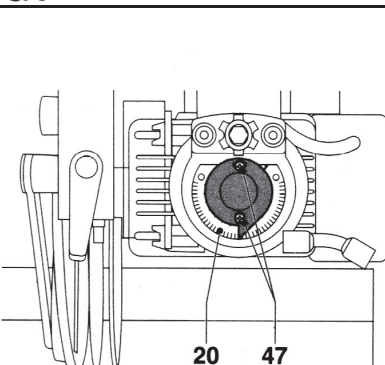

G4

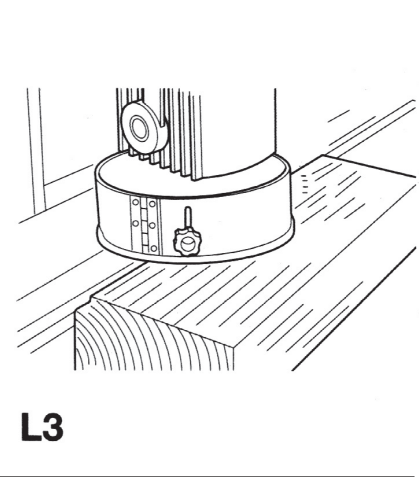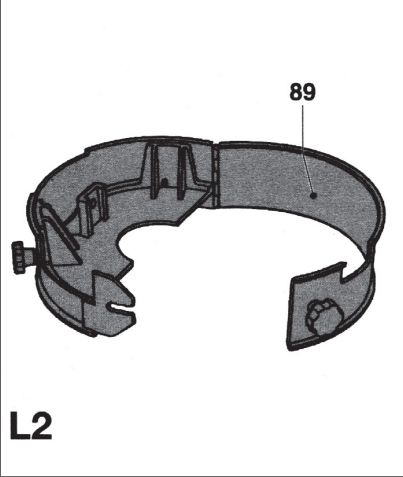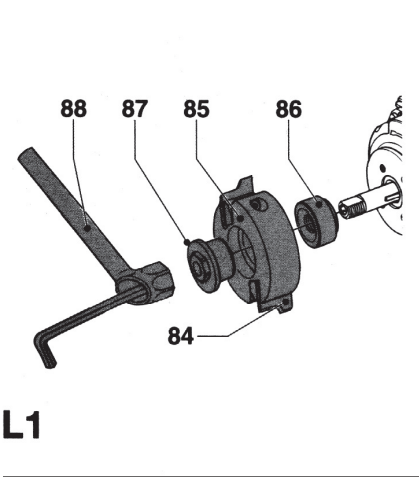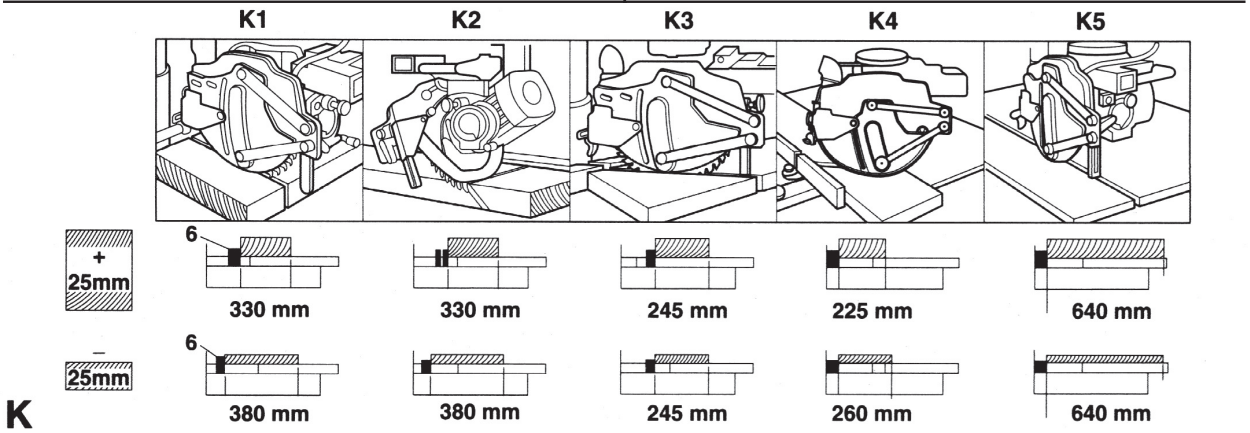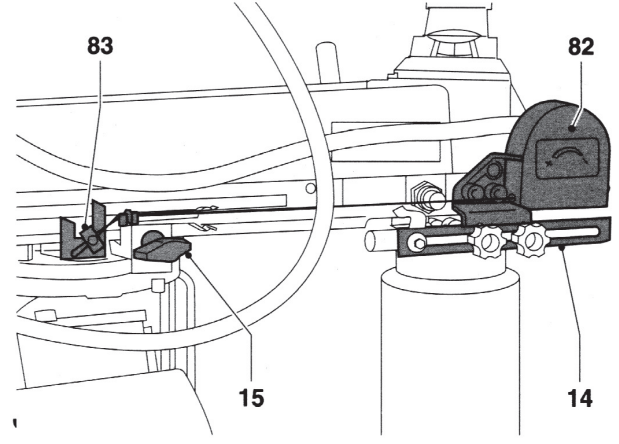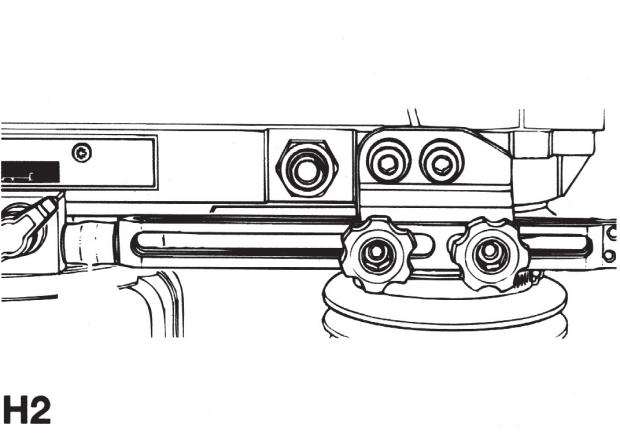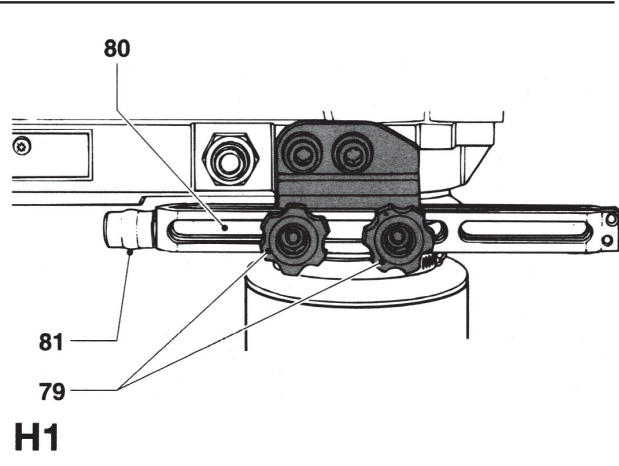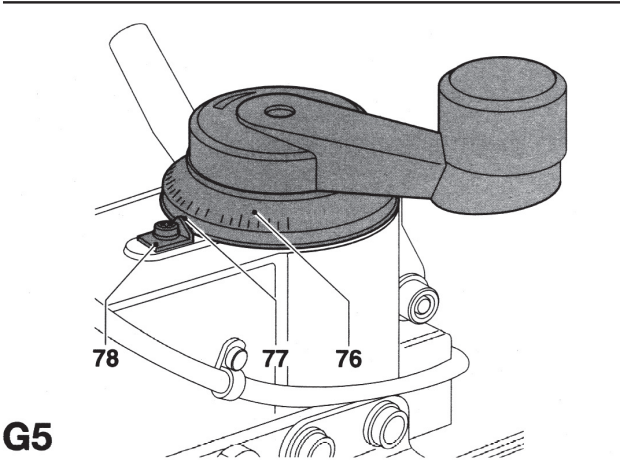

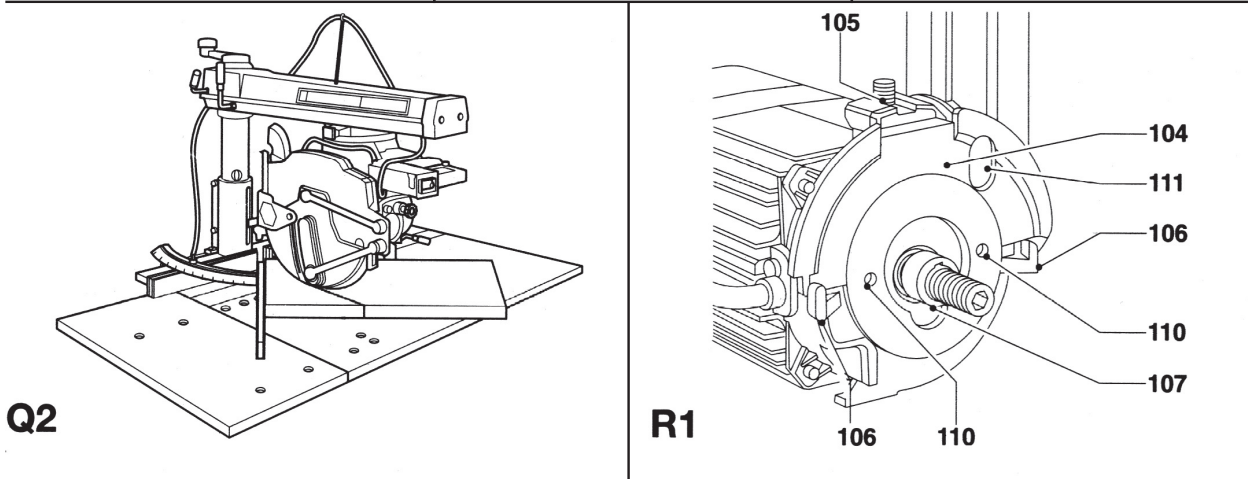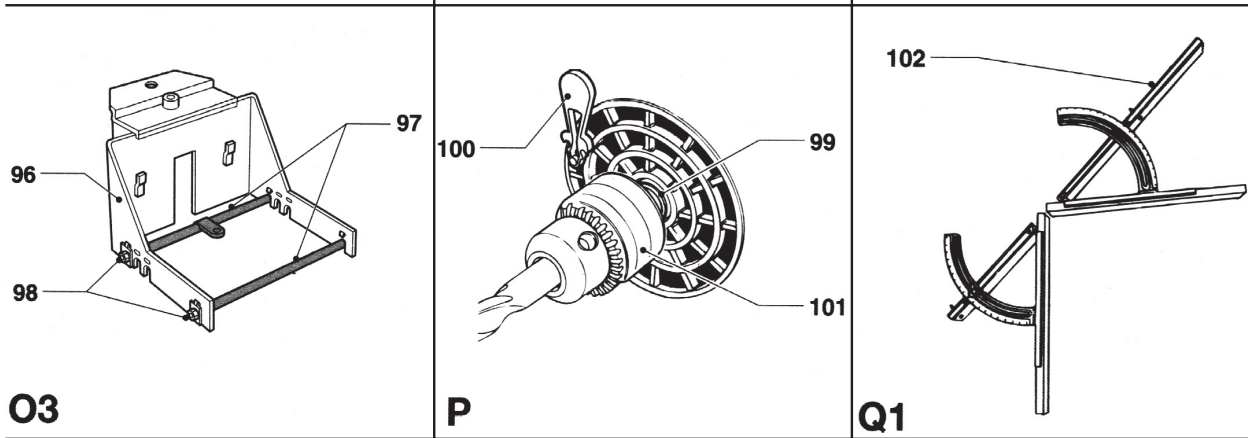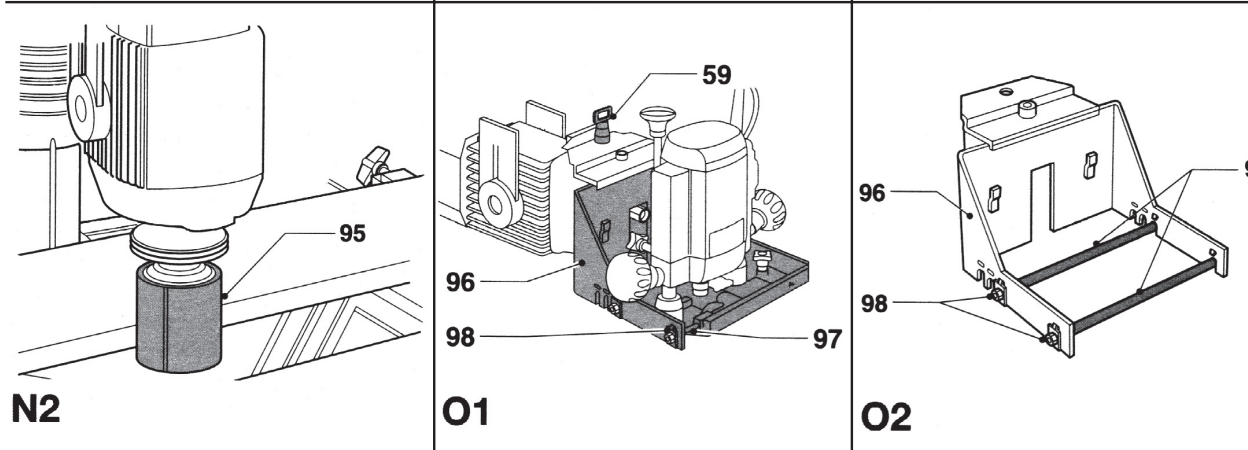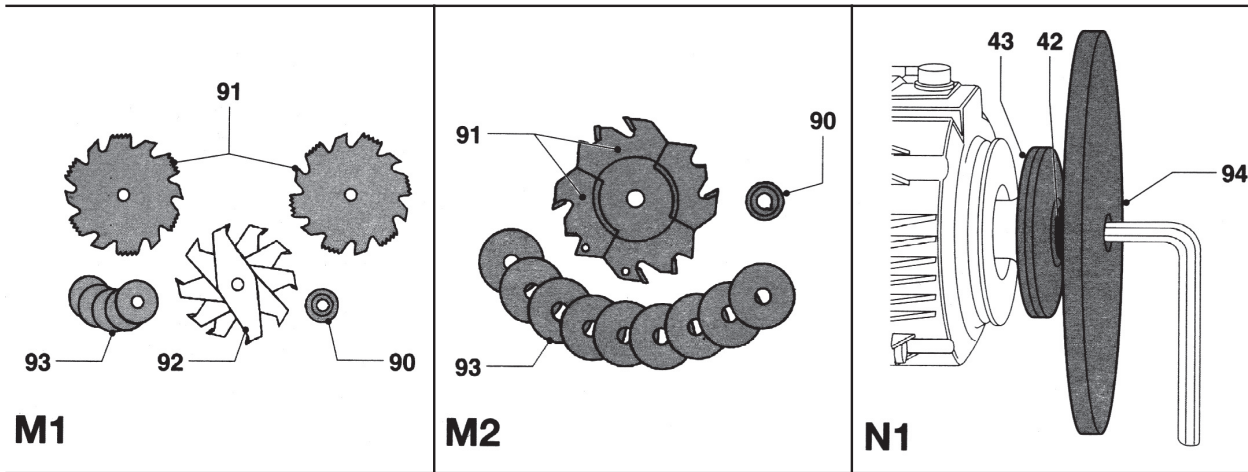

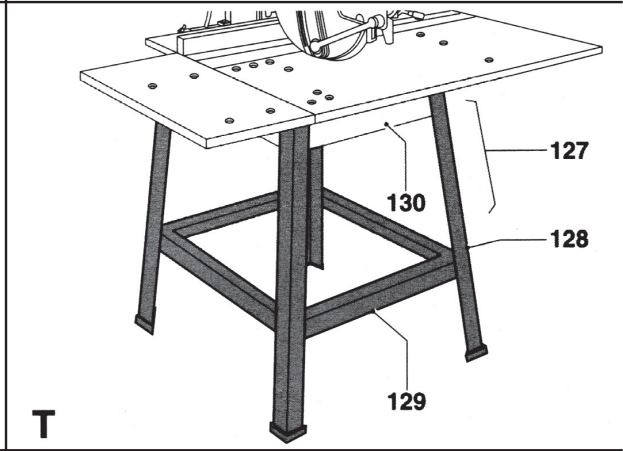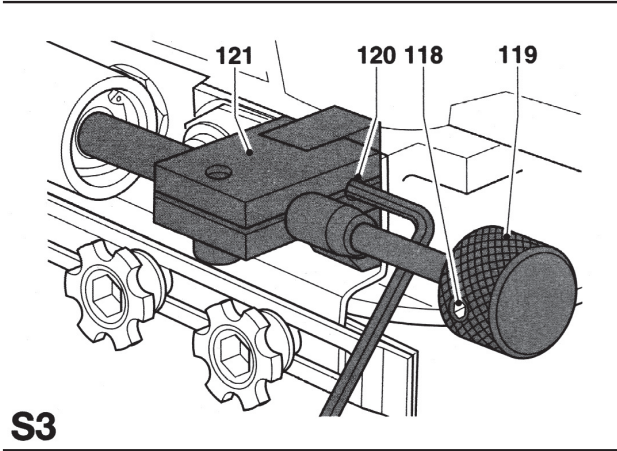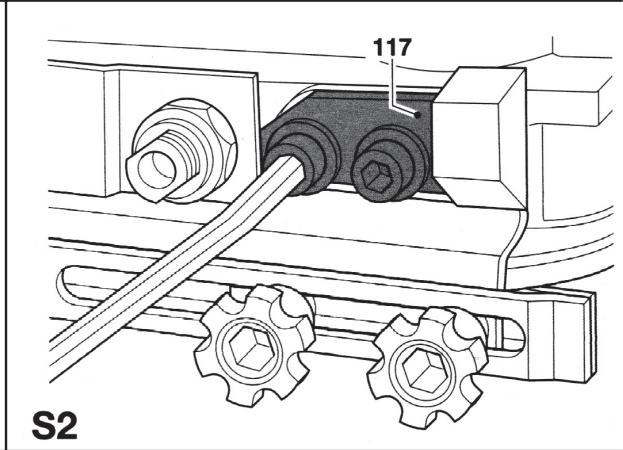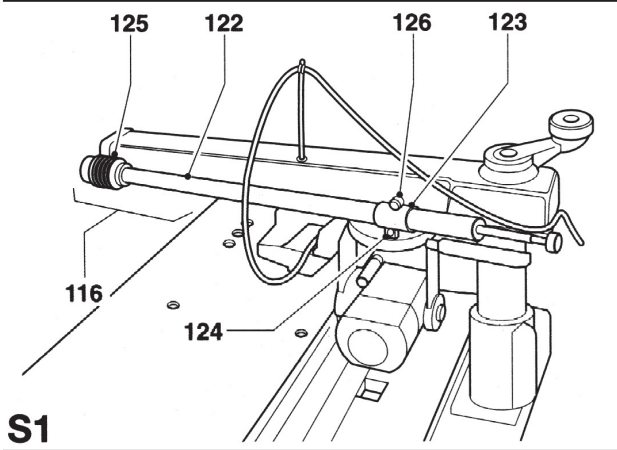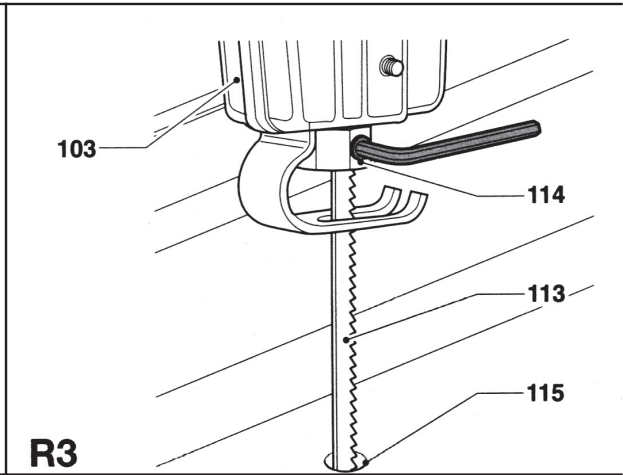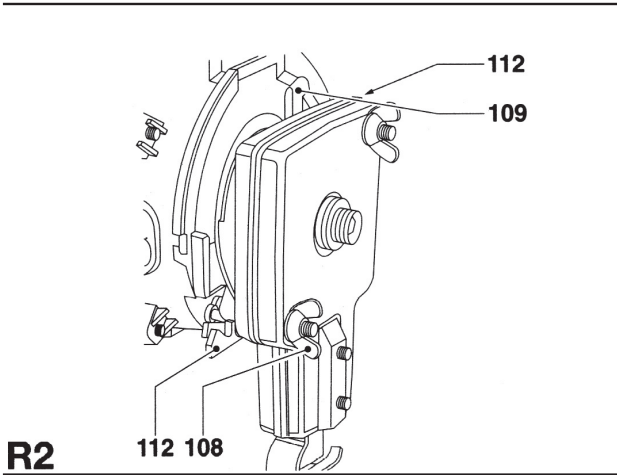

Blahoželáme Vám!

Zvolili ste si náradie firmy DEWALT. Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácia vytvorili z firmy DEWALT jedného z najspoľahlivejších partnerov pre užívateľov profesionálneho náradia.

Technické údaje

	DW720
Motor - príkon	W 1450
Motor - výkon	W 110
Napätie	V 230
Priemer pílového kotúča	mm 250
Priemer upínacieho otvoru	mm 30
Priemer vretena	mm 20
Otáčky naprázdno, 50 Hz	min ⁻¹ 2.800
Otáčky naprázdno, 60 Hz	min ⁻¹ 3.400
Hĺbka rezu pri 90°	mm 68
Hĺbka rezu pri 45°	mm 50
Max. kapacita priečného rezu pri 0° u 25 mm hrubého polotovaru	mm 380
Max. kapacita uhlového rezu pri 45° u 25 mm hrubého polotovaru:	
pravostranný	mm 245
ľavostranný	mm 260
Max. šírka priečného rezu	mm 380
Max. šírka pozdĺžneho rezu	mm 640
Celkové rozmery	mm 148x95x150
Priemer adaptéra na pripojenie odsávania	mm 100
Hmotnosť	kg 52,5

Štandardné príslušenstvo:

Kotúč s reznými doštičkami zo zliatin karbidov, ochranné kryty kotúča a náradia, spínač s funkciou odpojenia bez napätia.

Poistky:

náradie 230 V 10 A v napájacej sieti

V tomto návode sú použité nasledujúce symboly:



Upozorňuje na riziko osobného poranenia, skrátenia životnosti náradia alebo jeho poškodenia v prípade nedodržania pokynov uvedených v tomto návode.



Upozorňuje na riziko úrazu spôsobené elektrickým prúdom.



Ostré hrany!

Obsah balenia

Balenie obsahuje:

- 1 čiastočne zmontovanú pílu
- 5 častí vrchnej pracovnej dosky
- 1 pravítko
- 4 oporné nohy pracovnej dosky
- 1 kľuku na nastavenie výšky
- 1 motor, záchytný záves, otočný systém so spínačom s funkciou odpojenia bez napätia
- 1 pílový kotúč
- 1 ochranný kryt
- 1 adaptér na pripojenie odsávania
- 1 sadu dielov na predĺženie pracovnej dosky
 - 8 skrutiek M8x30 s plochou drážkou v hlave
 - 8 podložiek Belleville
 - 8 matíc M8
 - 8 plochých podložiek D8
- 2 kožené púzdra obsahujúce:
 - 1 viacúčelový kľúč
 - 1 prstencovitý/otvorený kľúč
 - 1 kľúč 13 mm
 - 5 zástrčných kľúčov (2, 5, 3, 4, 5 a 8 mm)
 - 1 skrutka s križovou hlavou
 - 4 skrutky M10x16
 - 4 matice M10
 - 4 podložky Belleville D10
 - 6 skrutiek M8x30 s plochou drážkou v hlave
 - 6 podložiek Belleville D8
 - 6 matíc M8
 - 6 plochých podložiek D8
 - 1 káblovú príchytку
 - 1 káblovú podperu
 - 2 svorky k pracovnej doske
 - 2 svorky pre vratnú pružinu
- 1 návod na použitie
- 1 schéma
- 1 stojan

- Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo k poškodeniu náradia, dielov alebo príslušenstva.
- Skôr, než začnete náradie používať, venujte dostatok času dôkladnému prečítaniu a porozumeniu tomuto návodu.

Popis (obr. A1 a A2)

Vaša radiálna ramenná píla bola skonštruovaná na profesionálnu prácu s drevom. Táto píla môže byť veľmi ľahko a rýchlo nastavená na rezanie priečných, šikmých, uhlových alebo pozdĺžnych rezov. Pomocou širokej ponuky príslušenstva bude Vaša píla prevádzať všetky dielenské domáce práce. Z dôvodu maximálnej bezpečnosti majú všetky hlavné ovládače západky a zaisťovacie zariadenia. Pozri tiež schému s názvami základných častí v tomto návode.

A1

1. Hlavný spínač
2. Rukoväť
3. Systém ochranného krytu kotúča
4. Pevná pracovná doska
5. Predĺženie pracovnej dosky
6. Pravítko
7. Svorka pracovnej dosky
8. Stĺpik
9. Západková páka pre uhlové rezy
10. Upínacia páka pre uhlové rezy
11. Kľuka na nastavenie výšky
12. Radiálne rameno
13. Krytka na konci ramena

A2

14. Doraz záchytného závesu
15. Zaistenie pre pozdĺžne rezy
16. Záchytný záves
17. Motor
18. Časti pracovnej dosky
19. Upínacia páka pre šikmé rezy
20. Meradlo šikmých rezov
21. Západka šikmých rezov
22. Otočný systém
23. Káblková podpera

Elektrická bezpečnosť

Elektromotor bol navrhnutý iba pre jedno napätie. Vždy sa uistite, či napätie akumulátora zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.

Montáž a nastavenie



- Skôr než začnete s montážou a nastavovaním, odpojte vždy stroj zo zdroja napätia.
- Optimálne výkony Vašej píly docielite, ak budete dodržiavať postupy v nasledujúcich bodoch.

Vybalenie Vašej píly (obr.A1)

- Vyberte z balenia všetky časti píly, okrem ramena (12).
- Zaistite rameno pomocou upínacej páky pre uhlové rezy (10).
- Nakloňte kartón a vyberte z neho rameno.
- Sklopte zostavu do vrchnej pravej polohy.



Stroj musí byť vždy stabilný a vyrovnaný.

Montáž kľuky na nastavenie výšky (obr. A1)

- Namontujte kľuku (11) na vrchnú časť stĺpika (8) pomocou skrutky s križovou hlavou.

Montáž otočného systému (obr.A1, A2 a B)

- Otáčajte kľukou na nastavenie výšky (11) v smere označenom na ramene symbolom + a zdvihnite rameno (12) do najvyššej možnej polohy (obr.A1).

- Vyskrutkujte obe skrutky s vnútorným šesťhranom (24) a odstráňte koncovú krytku (13) (obr.B).
- Pomocou oceľovej vlny zdrsníte vodiace kĺzne plochy (25) a kúskom suchej látky odstráňte všetky nečistoty (obr.B).
- Uistite sa, či je uvoľnená zaisťovacia skrutka pre pozdĺžne rezy (15) (obr.A2).
- Opatrne vložte ložisko (26) otočného systému (22) na vodiacu kĺznu plochu.
- Pohybujte otočným systémom po vodiacej ploche a skontrolujte, či sa pohybuje ľahko a bez odporu.
- Skontrolujte, či zaisťovacia skrutka bez problémov uvoľňuje a zaisťuje bočný systém podľa Vašich požiadavok.
- Vráťte na pôvodné miesto koncovú krytku ramena (13).

Montáž káblovej podpery a káblovej svorky (obr. A2 a C)

- Namontujte káblovú podperu (23) do otvoru (27).
- Pripevnite kábel (28) k zadnej časti ramena pomocou káblovej svorky (29).



Kábel nesmie obmedzovať v pohybe rameno vo vodorovnom ani zvislom smere.

Pracovná doska píly (obr. D1-D5)

Montáž nosných podpier pracovnej dosky (obr.D1)

Nosné podpory sú pripevnené pomocou skrutiek M10x16 a zodpovedajúcich matic a podložkami Belleville D8. Tieto podložky sú použité iba na prednej časti pracovnej dosky, ale nie na zadnej časti.

- Namontujte nosnú podperu (30) na ľavú stranu základne pracovnej dosky.
- Namontujte nosnú podperu (32) na pravú stranu základne pracovnej dosky.
- Skrutky nedotahujte.

Nastavenie nosných podpier pracovnej dosky pomocou upínacieho trňa (obr. A1 a D2)

- Povoľte upínaciu páku pre šikmé rezy (19) a vytiahnite západku šikmých rezov (21) (obr.D2).
- Otočte motor do zvislej polohy a zaistíte ho v tejto polohe pomocou západky (21) a upínacej páky (19) pre šikmé rezy.
- Povoľte upínaciu páku uhlových rezov (10) (obr. A1) a otáčajte ramenom pokiaľ nie je upínací trň (33) priamo nad vonkajšou prednou hranou jednej z nosných podpier.
- Opatrne spúšťajte rameno, pokiaľ sa upínací trň nedotkne podpery pracovnej dosky a pritiahnite rukou zodpovedajúcu maticu podpery pracovnej dosky.
- Opakujte tento postup i pri zadnej hrane podpery a zvyšných nosných podpier.
- Prevedte ešte jednu kontrolu pomocou tela motora.
- Pevne pritiahnite všetky spájacie prvky.
- Vráťte rameno do pôvodnej polohy a prevedte jeho zaistenie.

Nastavenie strednej nosnej podpery pracovnej dosky (obr.D3)

- Položte cez krajné podpery (30) a (32) vodováhu.
- Povoľte skrutky (34) strednej nosnej podpery (35) pracovnej dosky.
- Pomocou zástrčného kľúča nastavte polohu strednej podpory tak, aby sa dotýkala vodováhy.
- Pevne pritiahnite všetky spájacie prvky.

Montáž pevnej časti pracovnej dosky (obr. D1 a D4)



Štandardná poloha vrchnej pracovnej dosky je znázornená na obr. D4.

V závislosti od požadovanej hĺbky rezu môže byť pravítko (6) umiestnené tiež medzi časti pracovnej dosky (18).

- Položte pevnú časťami pracovnej dosky (14) na základňu pracovnej dosky tak, ako je zobrazené na nákrese a skontrolujte, či otvory v strede dosky sú umiestnené nad nastavovacími skrutkami stredovej nosnej podpory.
- Zhora použite skrutky M8x30 a ploché podložky D8 a zdola podložky D8 Belleville.
- Rukou dotiahnite všetky skrutky pracovnej dosky (4) okrem piatich predných skrutiek a skrutiek vo veľkom strednom otvore.
- Položte pravítko (6) a časti pracovnej dosky (18) na základňu pracovnej dosky (31) (obr.D1).
- Namontujte svorky (7) (obr. D4) na základnú časť nosných podpier (30) a (32) pracovnej dosky (obr. D1).
- Svorky pracovnej dosky pritiahnite.
- Pevne dotiahnite všetky skrutky na vrchnej časti pracovnej dosky.

Montáž predlžovacích častí pracovnej dosky (obr. D5 a D6)

- K spodnej ľavej strane pracovnej dosky (4) pripevnite nosné podpory (36) a (37) (obr. D5).
- Položte predlžovaciu časť pracovnej dosky (5) na vyčnievajúce nosné podpory (obr.D6).
- Skontrolujte, či sú obe pracovné dosky vyrovnané a pripevnite predlžovacie časti pracovnej dosky pomocou dodaných skrutiek, podložiek a matíc (obr.D6).
- Pritiahnite obe zodpovedajúce predné skrutky pevnej pracovnej dosky (4).



Obe pracovné dosky musia byť vyrovnané.

Pílový kotúč (obr. E1 - E6)

Montáž pílového kotúča (obr.E1)



- Zuby nového pílového kotúča sú veľmi ostré a môžu byť nebezpečné.
- Smer otáčania pílového kotúča je označený šípku na motore.
- Zástrčným kľúčom (38) dodaným so strojom, pridržavajte upínací trň. Pomocou viacúčelového kľúča (40) otáčajte upínacou maticou trňa (39) v smere hodinových ručičiek a odskrutkujte ju.

- Nasadte pílový kotúč (41) medzi vonkajšiu (42) a vnútornú (43) prírubu tak, aby spodné zuby pílového kotúča smerovali k zadnej časti stroja.



Uistite sa, či je krúžok (44) upínacej matice trňa (39) otočený k vonkajšej prírubu (obr.E1).

- Pritiahnite upínaciu maticu (39) proti smeru otáčania hodinových ručičiek.

Kontrola rovnobežnosti ramena píly s rovinou pracovnej dosky (obr. A2, D3 a E2)

- Dotiahnite zaistovaciu skrutku (15) pre pozdĺžne rezy tak, aby bol pílový kotúč v prednej polohe (obr. A2).
- Spustte rameno píly tak, aby sa pílový kotúč dotýkal vrchnej plochy pracovnej dosky (4) (obr. E2).
- Povoľte páky (9) a (10) (obr. A1).
- Kývajte ramenom tak, aby sa pílový kotúč takmer dotýkal povrchu pracovnej dosky (4) po celej jeho šírke.
- Ak je to nutné, preveďte úpravu pomocou nastavovacej skrutky (34) (obr. D3).
- Zopakujte tento postup i s kotúčom umiestneným v zadnej polohe a ak je to nutné, preveďte nastavenie pomocou zadnej skrutky.

Kontrola kolmosti pílového kotúča k rovine pracovnej dosky (obr. A2 a E3)

- Presuňte rameno späť do strednej polohy a pritiahnite zaistovaciu skrutku (15) pre pozdĺžne rezy (obr. A2).
- Priložte k pílovému kotúču oceľový uholník (45) (obr. E3).
- Ak je nutné nastavenie, postupujte nasledovným spôsobom:
- Povoľte skrutky (47) a odstráňte vodiaci kotúč šikmých rezov (46).
- Povoľte všetky tri skrutky s vnútorným šesťhranom, ktoré sa objavia po odstránení vodiaceho kotúča.
- Umiestnite zástrčný kľúč v upínacom trni motora a poklepávaním pílový kotúč zarovnajete s uholníkom.
- Pevne pritiahnite všetky spájacie prvky.



Nikdy nezabudnite dotiahnúť strednú skrutku s vnútorným šesťhranom.

- Vráťte na pôvodné miesto vodiaci kotúč šikmých rezov (46).

Kontrola kolmosti čiary priečneho rezu k pravítku (obr. E4 a E5)

- Zaistite pílový kotúč v polohe pred pravítkom (obr. E4).
- Položte uholník (45) na kúsok dosky a umiestnite ho k pravítku tak, aby sa dotýkal pílového kotúča podľa nákrese.
- Povoľte zaistovaciu skrutku pozdĺžnych rezov a pritiahnite pílový kotúč smerom k sebe, aby ste skontrolovali, či sa pílový kotúč pri pohybe naprieč pohybuje rovnobežne s uholníkom.

- Ak je nutné nastavenie, postupujte nasledovným spôsobom:
- So západkovou pákou uhlových rezov (9) nastavenou do polohy 0° uvoľnite upínaciu páku uhlových rezov (10) (obr. E5).
- Aby ste rameno posunuli na ľavú stranu, povoľte závrtnú skrutku na pravej strane ramena a pritiahnite protiľahlú skrutku.
- Aby ste rameno posunuli na pravú stranu, povoľte závrtnú skrutku na ľavej strane ramena a pritiahnite protiľahlú skrutku.
- Postupujte po malých krokoch a po každom kroku kontrolujte nastavenie s pákami (9) a (10) v zaistenej polohe.



Nepreťahujte závrtné skrutky.

- Pritiahnite poistné matice (48).

Kontrola kolmosti pílového kotúča k pravítku (obr. E6)

- Odstíte upínaciu páku záchytného závesu (49) stlačením západky záchytného závesu (50).
- Otočte motor o 90° podľa nákresu.
- Ak má motor určitú vôľu, pritiahnite maticu (51).
- Uistite pílový kotúč k pravítku a skontrolujte, či je s pravítkom rovnobežný.
- Ak je nutné nastavenie, postupujte nasledovným spôsobom:
- Povoľte obe skrutky (52) umiestnené naprieč pod záchytným závesom.
- Vložte zástrčný kľúč do upínacieho tŕňa.
- Upravte polohu pílového kotúča a pritiahnite skrutky (52).

Montáž a nastavenie ochranného krytu pílového kotúča (obr. F1 - F5)

Ochranný kryt (3) pílového kotúča je viacúčelový systém, ktorý poskytuje nasledujúce bezpečnostné funkcie (obr. F1):

- Vrchný kryt (53) (obr. G1) a pružne uložený zadný kryt (54) (obr. F2) kompletne zabezpečuje pílový kotúč.
- Adaptér (55) na pripojenie odsávania pri priečnom a pozdĺžnom rezaní.
- Ramená proti spätnému rázu (56) pri použití v režime pozdĺžneho rezania.
- Nastaviteľný ochranný kryt prstov (57) pri prevádzaní priečnych rezov.
- Klin na štiepanie dreva (58) zabraňujúci uviaznutiu polotovaru na pílovom kotúči pri pozdĺžnom rezaní.
- Uvoľnite upínaciu páku pre šikmé rezy (19) a vytiahnite západku šikmých rezov (21) (obr. D2). Nakloňte motor tak, aby ste k nemu získali optimálny prístup (obr. F3).
- Odstráňte kryt pridržiavaný krídlovou maticou (59) a podložkou (60) (obr. F3).
- Povoľte zaistovacia skrutku (61) a otáčajte pridržiavaciu podperu (62) proti smeru otáčania

hodinových ručičiek, pokiaľ pružne uložený zadný kryt (54) nepôjde zdvihnúť zo svojho nosného závesu (64) (obr. F2).

- Vyháknite obe pružiny (64) iba z horných závesov.
- Otočte vyháknutý zadný kryt (54) podľa obr.F2.
- Nasuňte ochranný kryt na pílový kotúč (obr. F3).
- Zaistite ochranný kryt pomocou krídlovej matice (59) a podložky (60) (obr. F3).
- Vráťte pružne uložený zadný kryt (54) a pridržiavaciu podperu (62) do pôvodnej polohy (obr. F2).
- Pri snímaní ochranného krytu pílového kotúča postupujte podľa vyššie uvedených krokov prevádzaných v opačnom poradí.



Zuby nového pílového kotúča sú veľmi ostré a môžu byť nebezpečné.

Nastavenie prvkov ochranného krytu (obr. F2 - F5)

Nastavenie klinu na štiepanie dreva pri pozdĺžnom rezaní

- Povoľte obe skrutky (65) a posuňte klin (58) nadol tak, aby jeho špička bola približne 10 mm od povrchu pracovnej dosky (obr. F2 - F4).



Klin by mal byť správne nastavený. Vzdialenosť medzi obvodovou kružnicou zubov pílového kotúča a špičkou klinu (58) by mala byť 1 až 3 mm (obr. F4).

Nastavenie ramien proti spätnému rázu pri (šikmom) pozdĺžnom rezaní (obr. F5)

- Povoľte skrutku (66) a spustte podperu (67) tak, aby sa prítlačná pružina (68) dotýkala povrchu polotovaru.
- Špičky ramien proti spätnému rázu (56) by teraz mali byť 3 mm pod povrchom polotovaru a uhol by mal byť v rozmedzí 55° - 60°, ako je znázornené na obr. F5.
- Pri šikmom pozdĺžnom rezaní povoľte skrutku (69) s vnútorným šesťhranom a nastavte požadovaný uhol sklonu ramien proti spätnému rázu.

Nastavenie klinu, ochranného krytu prstov a ramien proti spätnému rázu pri priečnom rezaní (obr. F2)

- Pri priečnom rezaní nastavte klin a ramená nahor mimo dosahu rezania.
- Povoľte páku (70) tak, aby bol ochranný kryt prstov (57) tesne nad polotovarom a páku (70) opäť zaistite.

Nastavenie meradla (obr. G1 - G5)

Meradlo pre pozdĺžne rezy

Pozdĺžne rezanie môžete prevádzať s motorom nastaveným v dvoch polohách. Každý z týchto režimov vyžaduje vlastný smer posunu:

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| Poloha motora | Smer posunu |
| Vnútorné rezanie | Sprava doľava (obr. G1) |
| Vonkajšie rezanie | Zľava doprava (obr. G2) |
- Ukazovateľ (71) šírky pozdĺžneho rezu na meradle pozdĺžnych rezov (72) môžete nastaviť (obr. G3):
- Umiestnite pravítko do najvzdialenejšej polohy.
 - K pravítku priložte dosku s hrúbkou 24 mm.

- Uvoľnite upínaciu páku záchytného závesu (49), stlačte západku záchytného závesu (50) (obr. H1) a umiestnite motor do polohy pre vonkajšie pozdĺžne rezanie (obr. G1).
- Posuňte záchytný záves pozdĺž radiálneho ramena, pokiaľ sa pílový kotúč nedotýka hrany obrábaného materiálu.
- Povoľte obe skrutky (73) a pohybujte ukazovateľom (71), pokiaľ hrana ukazovateľa pre vonkajšie pozdĺžne rezanie (74) nebude vyrovnaná so známym rozmerom dosky na dolnom meradle (obr. G3).
- Dotiahnite obe skrutky (73) (obr. G3).
- Umiestnite motor do polohy pre vnútorné pozdĺžne rezanie.
- Zdvihnite ochranný kryt, aby ste umožnili zaprieť pílový kotúč o stenu pravítka.
- Ukazovateľ pre vnútorné pozdĺžne rezanie (75) by mal teraz súhlasiť s polohou „0“ na hornom meradle. Ak je to nevyhnutné, preveďte nastavenie (obr. G3).

Meradlo šikmých rezov (obr. G4)

- Skontrolujte, či je na meradle pre šikmé rezy (20) údaj 0° pri nastavení píly na zvislý rez.
- Ak to bude nutné, povoľte skrutky (47) a nastavte ukazovateľ na 0°.

Meradlo uhlových rezov (obr. G5)

- Skontrolujte, či je na meradle pre uhlové rezy (76) údaj 0° pri nastavení píly na zvislý rez.
- Pomocou skrutky (78) nastavte ukazovateľ (77) na hodnotu 0°.
- Meradlo pre uhlové rezy má dopredu nastavené polohy pre 45° doľava a doprava a pre polohu 0°.

Doraz posunu záchytného závesu (obr. A2, H1 a H2)

Doraz posunu záchytného závesu (14) musí byť nastavený tak, aby vylúčil zachytenie ložísk systému záchytného závesu zadnými dorazmi nosných plôch (obr. A2).

- Zatlačte systém záchytného závesu (14) do zadnej polohy, a potom ho pritiahnite k sebe približne o 5 mm. Zaisťujete systém pomocou zaisťovacej skrutky (15) (obr. A2).
- Nastavte doraz posunu zaisťovacieho závesu (14) povolením matic (79) v prednej drážke (80), pokiaľ sa gumený doraz (81) nedotýka zadnej časti krytu zaisťovacej skrutky (obr. H1). Pritiahnite matice (79).



Pri priečnom rezaní pritiahnite jednu maticu v prednej drážke a jednu v zadnej drážke (obr. H2).

Montáž vratnej pružiny (obr. J)

- Namontujte vratnú pružinu (82) za doraz záchytného závesu (14) pomocou zodpovedajúcich skrutiek a pomocou skrutky (83) pripevnite koniec kábla k zaisťovacej skrutke (15).

Ďalšie informácie o vhodnom príslušenstve získate u Vášho značkového predajcu.

Pokyny na obsluhu



- Vždy dodržiavajte bezpečnostné pokyny a príslušné predpisy.
- Uistite sa, či je materiál, ktorý budete obrábať, pevne a bezpečne uchytený.
- Na náradie príliš netlačte a nezaťažujte pílový kotúč veľkým bočným tlakom.
- Vyhýbajte sa preťažovaniu píly.
- Používajte vhodný pílový kotúč. Nepoužívajte príliš opotrebované pílové kotúče. Maximálne otáčky píly nesmú prekročiť povolené otáčky pílového kotúča.
- Nepokúšajte sa rezať príliš malé polotovary.
- Nechajte pílu rezať voľne. Netlačte na ňu.
- Pred začiatkom rezania počkajte, pokiaľ motor dosiahne maximálne otáčky.
- Uistite sa, či sú dotiahnuté všetky zaisťovacie skrutky a upínacie svorky.
- Nikdy pílu nezapínajte bez ochranných krytov na svojich miestach.
- Nikdy stroj nezdvíhajte uchopením za pracovnú dosku.
- Vzory a polohy pravítka skontroluje vždy podľa obr. K.

Zapnutie a vypnutie (obr. A1)

Hlavný spínač Vašej ramennej radiálnej píly poskytuje množstvo výhod:

- Funkcia odpojenia bez napätia: z nejakého dôvodu dôjde k prerušeniu dodávky elektrickej energie, spínač musí byť opäť aktivovaný.
- Ochranné zariadenie proti preťaženiu motora: V prípade, že dôjde k preťaženiu motora, bude prerušená dodávka elektrickej energie.
 - I = ON Píla teraz pracuje v nepretržitom režime.
 - O = OFF

Prevádzanie skúšobných rezov (obr. A1)

- Uvoľnite západkovú páku uhlových rezov (9) a zaisťujete upínaciu páku uhlových rezov tak, aby bol pílový kotúč nastavený na priečny rez v uhle 0°.
- Uvoľnite zaisťovaciu skrutku (15) a zatlačte zostavu záchytného závesu späť tak, aby bol pílový kotúč za pravítkom.
- Spusťte rameno píly tak, aby sa pílový kotúč takmer dotýkal vrchnej plochy pracovnej dosky.
- Pred pravítko položte polotovar.
- Zapnite pílu, spúšťajte rameno a nechajte pílový kotúč rezať plytkú drážku v povrchu pracovnej dosky.
- Pritiahnite kotúč smerom k sebe tak, aby vyrezal zvislú drážku v drevenom pravítku a cez polotovar.
- Vráťte kotúč späť do pôvodnej polohy a pílu vypnite.
- Skontrolujte, či je rez skutočne kolmý na všetky roviny a ak to bude nutné, preveďte nastavenie.

Základné rezy (obr. K1 - K5)



Zuby nového pílového kotúča sú veľmi ostré a mohli by byť nebezpečné.

Priečne rezy (obr. A1 a K1)

- Nastavte radiálne rameno píly kolmo k pravítku.
- Nastavte západkovú páku uhlových rezov do polohy 0° a pritiahnite upínaciu páku uhlových rezov (10) (obr.A1).
- Stlačte pílový kotúč.
- Nastavte ochranný kryt na prsty tak, aby sa takmer dotýkal polotovaru.
- Ak na povrchu pracovnej dosky nie je žiadna drážka, vyrežte jednu podľa vyššie uvedeného postupu.
- Tlačte polotovar proti pravítku a držte prsty čo najďalej od dráhy pílového kotúča.
- Zapnite pílu a pomaly priťahujte kotúč k sebe cez pravítko a polotovar.
- Vráťte kotúč do pôvodnej polohy a vypnite pílu.

Uhlové rezy (obr. A1 a K3)

- Uvoľnite západkovú páku uhlových rezov (9) a upínaciu páku uhlových rezov (10) (obr.A1).
- Skloňte rameno do požadovaného uhla podľa meradla uhlových rezov.
- Pri ľavom a pravom uhle 45°, nastavte západkovú páku uhlových rezov (9) a zaistíte ju upínacou pákou uhlových rezov (10).
- Pri vnútorných uhloch použite iba upínaciu páku uhlových rezov.
- Ďalej postupujte ako u priečných rezov.



V prípade ľavých uhlových rezov môžete posunúť pravítko a časti pracovnej dosky doľava.

Šikmé rezy (obr. A1, D2 a K2)

- Nastavte rameno ako pre priečný rez pri 0°.
- Zdvihnite pílový kotúč nad povrch pracovnej dosky.
- Uvoľnite upínaciu páku šikmých rezov (19) a vytiahnite západku šikmých rezov (21) (obr. D2).
- Nakloňte motor do požadovaného uhla podľa meradla šikmých rezov (20) (obr. A1).
- Pri pravom uhle 45° alebo uhle 90° nastavte západku šikmých rezov (21) a zaistíte ju upínacou pákou šikmých rezov (19).
- Pri vnútorných uhloch použite iba upínaciu páku šikmých rezov.
- Ďalej postupujte ako pri zvislých priečných rezov.

Pozdĺžne rezy (obr. K5, F2, G1 a G2)

Motor môže byť zaistený v polohe pre vonkajšie alebo vnútorné pozdĺžne rezanie, ako je zobrazené na obr. G1 a G2, čo prispôsobuje pílu na rezanie úzkych i širokých polotovarov.

- Zaistíte záchytný záves pomocou zaistovacej skrutky (15) vo vysunutej polohe.

- Uvoľnite upínaciu páku záchytného závesu (49), stlačte západku úchytného závesu (50) a otočte motor do príslušnej polohy, v ktorej bude zaistený (obr. G1).
- Pritiahnite upínaciu páku záchytného závesu (49) a umiestnite pravítko podľa polohy motora.
- Pomocou meradla pozdĺžnych rezov (72) umiestnite záchytný záves na rameno do požadovanej polohy danej šírkou rezu. Zaistíte toto nastavenie zaistovacou skrutkou pozdĺžnych rezov (15).
- Nastavte ochranný kryt podľa vyššie zmieneného postupu a otočte adaptér (55) na pripojenie odsávania tak, aby nesmeroval na Vás (obr. F2). Pamätajte na to, že pri pozdĺžnom rezaní sa používa klin na štiepanie dreva (58) a ramená proti spätnému rázu (56) (obr. G2).
- Pomaly posúvajte polotovar k pílovému kotúču, pritlačajte ho na pracovnú dosku a proti pravítku. Nechajte zuby voľne rezať a nepretláčajte polotovar cez pílový kotúč silou. Otáčky pílového kotúča by mali byť konštantné.



Na posun polotovaru používajte vždy pomocnú tlačnú dosku.

Šikmé pozdĺžne rezanie

- Nastavte pílu do režimu šikmých priečných rezov.
- Natočte záchytný záves do polohy pre pozdĺžne rezy.
- Nastavte záchytný záves na správnu šírku pozdĺžneho rezu.
- Nakloňte ramená proti spätnému rázu tak, aby sedeli na polotovare a znížte klin na štiepanie dreva.
- Ďalej postupujte ako pri pozdĺžnom rezaní.

Zložené uhlové rezy (obr. K4)

Tieto rezy sú kombináciou uhlových a šikmých rezov.

- Nastavte požadovaný uhol šikmého rezu.
- Nakloňte rameno do požadovanej polohy uhlového rezu.
- Ďalej postupujte ako pri uhlovom rezaní.

Po ukončení práce a pred odpojením pripájacieho kábla pílu vždy vypnite.

Lištovanie a drážkovanie

Vaša radiálna ramenná píla má široký rozsah použitia, napríklad lištovanie a drážkovanie.

- Nakloňte pílový kotúč do požadovaného uhla, otočte záchytný záves pod rameno a umiestnite kotúč nad polotovar. Odstráňte polotovar a pílovým kotúčom vytvorte plytký zárez. Znížte ramená proti spätnému rázu, ako pri šikmom pozdĺžnom rezaní. Tlačte polotovar proti pravítku a postupujte ako pri pozdĺžnom rezaní.



Vytvárajte iba plytké zárezy!



Pripojenie odsávania (obr. F2)

Píla je vybavená adaptérom (55) na pripojenie odsávania.

- Kedykoľvek to bude možné, pripojte k píle odsávacie zariadenie, ktoré zodpovedá príslušným predpisom týkajúcich sa prachových emisií.
- Pri prevádzaní priečných rezov umiestnite odsávací systém (dodávaný na želanie) za čiaru rezu.

Príslušenstvo dodávané na želanie



Pred montážou akéhokoľvek príslušenstva vždy odpojte pripájací kábel zo siete.

Tvarovacia/frézovacia hlava

Tvarovacia/frézovacia hlava sa používa na odborné dokončovacie práce.

Montáž tvarovacej/frézovacej hlavy (obr. L1 - L3)

- Dajte dolu ochranný kryt píly a pílový kotúč.
- K frézovacej hlave (85) pripevnite rezné nože (84). Uistite sa, či sú namontované rovnakým smerom (obr. L1).
- Namontujte na upínací trň špeciálny dištančný krúžok (86) dodávaný s frézovacou hlavou.
- Nasadte frézovacu hlavu na upínací trň podľa nákresu a zaistite ju pomocou upínacej matice (87) pritiahnutej rúrkovitým kľúčom (88), ktorý získate ako príslušenstvo.
- Nakloňte motor tak, aby bola frézovacia hlava vo vodorovnej polohe.
- Namontujte ochranný kryt frézovacej hlavy (89) (obr. L2) podľa nákresu a frézovacu hlavu nastavte na požadovanú hĺbku rezu (obr. L3).

Tvarovanie/frézovanie

- Umiestnite frézovacu hlavu nad pravítko. Vyčnievajúca časť zodpovedá rezu, ktorý bude prevedený. Pri určitom použití môže dôjsť k tomu, že budete potrebovať rozdeliť pravítko na dve časti a umiestniť tvarovacu/frézovacu hlavu medzi ne. V tomto prípade musíte pravítko pred začiatkom bežného rezania vymeniť.



Vždy používajte prítlačnú dosku.

- Posúvajte materiál zprava pevne a rovno pozdĺž pravítka.

Vytváranie spojov na polodrážku

- Používajte rezné nástroje s rovnými hranami.
- Postupujte ako pri tvarovaní, frézovaní.
- Pri šikmom rezaní polodrážok, nakloňte motor do požadovaného uhla.



Pri šikmých polodrážkach používajte drážkovacu hlavu spolu s krytom pre tvarovacu/frézovacu hlavu.



Pozri pokyny týkajúce sa použitia drážkovacej hlavy.

Drážkovacia hlava (obr. F1, M1 a M2)

K dispozícii sú dva druhy drážkovacích hláv. Na obr. M1 je zobrazený štandardný typ drážkovacej hlavy a na obr. M2 je zobrazený vysoko kvalitný model s predĺženou životnosťou.



Ostré hrany!

Montáž drážkovacej hlavy

- Dajte dolu ochranný kryt a pílový kotúč.
- Na upínací trň namontujte dištančný krúžok (90) tak, aby bol otočený úzkou stranou smerom k motoru.
- Namontujte rezné doštičky (91) s požadovaným množstvom stredových nožov (92) spolu v kombinácii s vložkami (93), aby bola zaistená požadovaná šírka rezu.
- Zaistite drážkovacu hlavu pomocou štandardnej upínacej matice trňa (39) (obr. E1).
- Odstráňte kryt a jeho nosnú podperu z ochranného krytu pílového kotúča a tento kryt namontujte.
- Umiestnite drážkovacu hlavu do požadovanej polohy pre danú hĺbku rezu.

Použitie drážkovacej hlavy

- Pri priečnom alebo uhlovom reze
 - Nastavte ramená proti spätnému rázu tak, aby boli mimo dosahu rezu.
 - Nastavte do správnej polohy ochranný kryt na prsty.
- Pri pozdĺžnom reze
 - Nastavte do správnej polohy ramená proti spätnému rázu.

Kotúčové a valcové brúsenie (obr. M2, N1 a N2)

Počas brúsenia pri akomkoľvek nastavenom uhle sú možné dva druhy brúsenia. Oba druhy môžu byť použité nasledovným spôsobom:

- pohyb polotovaru pozdĺž stabilného zariadenia
- pohyb zariadenia pozdĺž uchyteného polotovaru
 - Odstráňte ochranný kryt a pílový kotúč.
 - Vráťte na pôvodné miesto vonkajšiu prírubu (42) (obr. N1).
 - Namontujte kotúčovú brúsku (94) alebo brusný valec (95) (obr. N2) priamo na upínací trň.

Brúsenie kotúčom (obr. N1)

- Vždy používajte tú časť kotúča (uchyteného vpravo), ktorá sa otáča smerom nadol.
- Pri použití brúsneho kotúča na vodorovné brúsenie by mal byť namontovaný kryt obrábacej hlavy (89) (obr.L2), ktorý by mal byť nastavený tak, aby sa brusný kotúč takmer dotýkal spodnej strany krytu.

Valcovité brúsenie (obr. N2)

- Pri valcovitom brúsení posúvajte vždy materiál proti smeru otáčania valcovitej brúsky.

Konzola hornej frézy (obr. E1, O1 - O3)

Konzola frézy (96) umožňuje montáž frézy na Váš stroj, a tak zvyšuje jeho mnohostranné použitie pri presnej i dekoratívnej práci s drevom (obr. O1).

Montáž konzoly

- Dajte dolu z píly ochranný kryt a pílový kotúč.
- Umiestnite konzolu (96) na upínací trň, ako ukazuje obr. O1 a upevnite ju pomocou krídlovej matice (59).
- Nahradte vodiace tyče rovnobežného pravítka Vašej frézy nosnými tyčami (97) dodávanými s príslušenstvom:
 - Použitie tyče s malým priemerom (obr. O2)
 - Použitie tyče s veľkým priemerom (obr. O3)
- Pritiahnite zaisťovacie skrutky (98).



Vždy sa uistite, či je Vaša fréza v konzole riadne vycentrovaná a zaistená.

Frézovanie (obr. A1 a E1)

Fréza môže byť nastavená v požadovanom uhle a môže byť ťahaná pomocou rukoväte (2) (obr. A1) cez polotovar alebo môže byť polotovar vedený pozdĺž stabilného obrábacieho zariadenia.

- Skontrolujte, či je konzola pevne pripevnená.
- Ak to bude nutné, pripevnite vonkajšiu prírubu (42) (obr. E1) na upínací trň a pripevnite konzolu frézy k motoru pomocou upínacej matice trňa (39) (obr. E1). Upínaciu maticu trňa nepreťahujte.



Posúvajte polotovar vždy proti otáčajúcemu sa nástroju.



Pozri tiež pokyny na obsluhu v návode Vašej frézy.

Vrtanie/vyvrtávanie (obr. P)

Do otvoru (99), vybaveného závitom, je možné vložiť nastaviteľné 10 mm alebo 3/8" upínanie, ktoré Vašu pílu premení na mnohostrannú radiálnu vrtaciu jednotku. Táto možnosť je veľmi užitočná pri príprave materiálu na spoje pomocou kolíkov.

- Dajte dolu ochranný kryt a pílový kotúč.
- Preklopte kryt (100).
- Pripevnite upínanie (101) priamo do závitového otvoru (99).

Pravítka pre uhlové rezy (obr. Q1 a Q2)

Pravítka pre uhlové rezy (102) rozširujú a urýchľujú možnosti uhlového rezania (obr. Q1).

- Vymeňte štandardné pravítka za pravítka pre uhlové rezy (102).
- Veďte pílový kotúč medzi obidvomi pravítkami (obr. Q2).

Priamočiara píla (obr. R1 - R3)

Montáž priamočiarej píly

Montážou príslušenstva priamočiarej píly (103) na upínací trň sa Váš stroj zmení na radiálnu priamočiaru alebo lupienkovú pílu (obr. R3).

- Zložte dolu ochranný kryt a pílový kotúč.
- Namontujte na upínací trň zadný plastový dištančný krúžok (104) s príchytým očkom (105) nasunutým na príchytú skrutku ochranného krytu a plochú čelnú prírubu nasunutú na príchyté držadlá krytu (106) (obr. R1).
- Na vreteno umiestnite špeciálny dištančný krúžok (107).
- Povoľte dve krídlové matice (108) na prednej časti priamočiarej píly, aby ste uvoľnili dve vzadu vyčnievajúce pridržiavacie podpery (109) (obr. R2).
- Umiestnite priamočiaru pílu nad upínací trň a vložte dva zaisťovacie čapy do otvorov (110) v dištančnom krúžku (obr. R1).
- Vytiahnite hornú pravú pridržiavaciu podporu (109) cez otvor (111) v dištančnom krúžku a otáčaním usadte plochý uhlový diel za držadlo (112).
- Rovnakým spôsobom usadte spodnú pridržiavaciu podporu a pritiahnite krídlové matice.
- Nasadte na vreteno štandardnú upínaciu maticu trňa a pritiahnite ju.
- Znovu skontrolujte dotiahnutie krídlových matíc.
- Pripevnite pílový list (113) do drážky na spodnej úchytnéj časti tak, aby zuby smerovali smerom k obsluhujúcemu. Úchytná časť má malú poistnú závrtnú skrutku (114) na uchytenie a vycentrovanie pílového listu (obr. R3).

Použitie priamočiarej píly (obr. R3)

Umiestnenie priamočiarej píly závisí na pracovných požiadavkách. V pevnej pracovnej doske je malý otvor (115), ktorý umožňuje priechod pílového listu pracovnou doskou. Tento otvor slúži v niektorých prípadoch i na umiestnenie valcovitej brúsky.

- Odstráňte pravítka pracovnej dosky a nahradte ho dreveným hranolom (20 mm), potom umiestnite pílový list (zuby dopredu) tesne za prednú pracovnú dosku.
- Pred začiatkom rezania sa uistite, či je pílový list spustený do dolnej polohy, aby sa zabránilo zdvihnutiu materiálu.

Stojan (obr. T)

Stojan (127) sa skladá zo štyroch nôh (128), štyroch priečok (129) a štyroch horných priečok (130). Priečky (130) majú rovnakú veľkosť ako základný rám Vašej radiálnej ramennej píly.

- Zmontujte nohy a priečky podľa obrázku.
- Pritiahnite skrutky.
- Postavte a pripevnite pílu na stojan.

Údržba

Vaše náradie DEWALT bolo skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi na údržbu. Dlhodobá bezproblémová funkcia náradia závisí na jeho riadnej údržbe a pravidelnom čistení.

- Vymeňte pravítka a pracovnú dosku, ak sú už opotrebované.



Mazanie

Vaša radiálna ramenná píla nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.



Nikdy nemažte ložiská alebo klzné plochy ramena.



Čistenie

- Pravidelne čistite klzné plochy. Dajte dolu koncovú krytku ramena a tiež záchytný záves. Odstráňte všetky nečistoty z klzných plôch.
- Udržiavajte stále čistú pracovnú dosku. Na utieranie prachu nikdy nepoužívajte ruky.

Ochrana životného prostredia



Triedený odpad. Tento výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s bežným komunálnym odpadom.

Keď nebudete váš výrobok DEWALT ďalej potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti, nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom. Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.



Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových materiálov. Opätovné použitie recyklovaných materiálov pomáha chrániť životné prostredie pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.

Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie domácich elektrických spotrebičov v miestnych zberniach alebo v mieste nákupu výrobku.

Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich technickej životnosti. Využite túto bezplatnú službu a odovzdajte Váš nepoužívaný prístroj ktorémukoľvek autorizovanému servisnému stredisku.

Adresu vášho najbližšieho autorizovaného strediska DEWALT nájdete na zadnej strane tohto návodu. Zoznam servisných stredísk DEWALT a podrobnosti o popredajnom servise nájdete taktiež na internetovej adrese: www.2helpU.com

Prehlásenie o zhode



DW720

DEWALT prehlasuje, že tento výrobok zodpovedá normám: 89/392/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 61029, EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 a EN 61000-3-3.

Ak budete potrebovať viac informácií, kontaktujte prosím firmu DEWALT na nižšie uvedenej adrese.

Úroveň akustického tlaku podľa normy 86/188/EEC a 89/392/EEC, meraná podľa normy DIN 45635:

LpA (akustický tlak)	83,7 dB(A)*
LWA (akustický výkon)	90,7 dB(A)

* v uchu obsluhujúceho

V prípade prekročenia hranice akustického tlaku 85 dB(A), preveďte príslušné merania týkajúce sa ochrany sluchu.

Nameraná stredná kvadratická hodnota zrýchlenia podľa DIN 45675:

DW720..... < 2,5 m/s²

TÜV Rheinland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln
Germany

Certifikát číslo BM 951144201

Technický a vývojový riaditeľ
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Str.40
D-65510, Idstein, Germany

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Pri používaní tohoto náradia vždy dodržujte platné bezpečnostné predpisy, ktoré znižujú riziko vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom a riziko osobného poranenia. Skôr než začnete výrobok používať, prečítajte si riadne nasledujúce bezpečnostné pokyny. Tieto pokyny uschovajte na bezpečnom mieste!

Všeobecné

- **Udržujte čistotu na pracovnom priestore.** Preplnená pracovná plocha pracovného stola môže viesť k spôsobeniu úrazu.
- **Uvedomte si, v akom prostredí pracujete.** Chráňte náradie pred dažďom, mokrom, nepoužívajte ho vo vlhkom prostredí. Pracovný priestor majte vždy dobre osvetlený. Nepoužívajte náradie v blízkosti horľavých kvapalín alebo plynov.
- **Ochrana proti úrazu elektrickým prúdom.** Vyvarujte sa telesnému kontaktu s uzemnenými predmetmi ako sú rúrky, radiátory, elektrické sporáky a chladničky. Pri práci v extrémnych podmienkach (napr. vysoká vlhkosť, tvorba kovových pilín pri práci, atď) môže byť elektrická bezpečnosť zvýšená vložením izolačného transformátora alebo ochranného ističa (FI).
- **Udržujte deti mimo dosahu.** Nedovoľte deťom, aby sa dostali do kontaktu s náradím alebo predlžovacím káblom. Nedovoľte vstupovať do pracovného priestoru iným osobám.
- **Predlžovacie káble na vonkajšie použitie.** Ak pracujete s pilou vonku, používajte iba predlžovací kábel na vonkajšie použitie, ktorý je tak aj označený.
- **Uskladnenie nepoužívaného náradia.** Ak sa náradie nepoužíva, malo by byť uložené na suchom mieste a tiež vhodne zabezpečené, mimo dosahu detí.
- **Vhodne sa obliekajte.** Nenoste príliš voľné oblečenie alebo šperky, ktoré by mohli byť zachytené o pohybujúce sa časti. Ak pracujete vonku, doporučujeme použiť gumené rukavice a protišmykovú obuv. Ak máte dlhé vlasy, používajte vhodnú pokrývku hlavy.
- **Používajte ochranné okuliare.** Ak pracujete v prašnom prostredí alebo ak odletujú drobné čiastočky materiálu, používajte ochranný štít alebo masku proti prachu.
- **Sledujte maximálny akustický tlak.** Ak akustický tlak prekročí hranicu 85dB(A), preveďte príslušné merania týkajúce sa ochrany sluchu.
- **Upnite si polotovar.** Polotovar pripevnite pomocou svoriek alebo zveráku. Je to bezpečnejšie, než použitie ruky a umožňuje to obsluhovať nástroj oboma rukami.
- **Neprekážajte sami sebe.** Pri práci udržiavajte vhodný a pevný postoj.
- **Vyhýbajte sa neúmyselnému spusteniu.** Neprenášajte náradie pripojené k sieti s prstom na hlavnom spínači. Pred pripojením pripájacieho káblu k sieti sa uistite, či nie je hlavný spínač zapnutý.

- **Buďte stále pozorní.** Stále sledujte, čo robíte, premýšľajte, a ak ste unavení, prerušte prácu.
- **Odpojenie náradia.** Ak chcete ponechať náradie bez dozoru, vypnite ho a počkajte, pokiaľ sa úplne nezastaví. Pred prevádzaním opráv alebo pred výmenou príslušenstva vždy najskôr odpojte pripájací kábel zo siete.
- **Odkladanie nastavovacích prípravkov a kľúčov.** Skôr, než náradie zapnete, zvyknite si skontrolovať, či nie sú v blízkosti náradia kľúče a nastavovacie prípravky.
- **Používajte vhodné náradie.** Použitie tohoto náradia je popísané v tomto návode. Nepreťažujte malé náradia alebo prídavné zariadenia pri práci, ktorá je určená pre výkonnejšie náradie. Náradie bude pracovať lepšie a bezpečnejšie, ak bude použité vo výkonnostnom rozsahu, pre ktorý bolo určené. **Varovanie!** Použitie iného príslušenstva alebo prídavného zariadenia a prevádzanie iných pracovných operácií, než je doporučené v tomto návode, môže spôsobiť poranenie obsluhy.
- **Nepoškodzujte pripájací kábel.** Pri prenášaní nikdy nedržte náradie za pripájací kábel. Nemykajte a neťahajte za kábel pri jeho vyťahovaní zo zásuvky. Pri vedení kábla dbajte na to, aby sa kábel nedostal do styku s horúcimi povrchmi alebo olejom, a aby neprechádzal cez ostré hrany.
- **Prevádzajte dôkladnú údržbu.** Z dôvodu bezpečnejšej a výkonnejšej prevádzky udržiavajte náradie v dobrom a čistom stave. Pri údržbe a výmene príslušenstva dodržiavajte nasledujúce pokyny. Pravidelne prevádzajte kontrolu pripájacieho kábla a v prípade poškodenia zverte jeho opravu značkovému servisu DEWALT. Pravidelne prehliadajte predlžovací kábel. Ak dôjde k jeho poškodeniu, vymeňte ho. Udržujte všetky ovládacie prvky čisté, suché a neznečistené olejom alebo mazivami.
- **Kontrola poškodených častí.** Pred každým použitím nástroja by malo byť náradie dôkladne skontrolované, či nie je poškodené a uistite sa, či bude riadne vykonávať svoju funkciu. Skontrolujte vychýlenie a uloženie pohybujúcich sa častí, opotrebenie častí a ďalšie prvky, ktoré môžu ovplyvniť jeho prevádzku. Zničené kryty a iné poškodené diely opravte alebo vymeňte podľa pokynov v návode. Ak je poškodený hlavný spínač, náradie nepoužívajte. Opravu spínača zverte značkovému servisu DEWALT.
- **Prevádzanie opráv zverte kvalifikovanej osobe značkového servisu DEWALT.** Toto náradie je vyrobené v zhode s platnými bezpečnostnými normami. Aby nedošlo k Vašemu ohrozeniu, musia byť všetky opravy prevádzané kvalifikovanými osobami.

Ďalšie bezpečnostné pokyny pre radiálne ramenné píly

- Chráňte zdroj napätia pomocou vhodnej poistky alebo ističa.

- Udržujte v čistote ložiská a klzké plochy plochy ramena a dbajte na to, aby neboli znečistené mazacím tukom.
- Pred spustením sa uistite, či je pravítko umiestnené v správnej polohe. Kotúč by sa nemal dotýkať materiálu, pokiaľ nie je píla stlačená rukoväťou.
- Kryt prstov nastavte vždy tak, aby prechádzal vyrezanou drážkou v pravítku a bol 3 mm nad povrchom materiálu, ktorý budete rezať (okrem pozdĺžneho rezania).
- Pri pozdĺžnom rezaní udržiavajte štiepací klin nastavený v správnej vzdialenosti od kotúča (1 - 3 mm) a uistite sa, či sú správne nastavené ramená proti spätnému rázu.
- Pri pozdĺžnom rezaní vždy kontrolujte smer posuvu.
- Pravidelne kontrolujte nastavenie týkajúce sa presnosti a v prípade, že je to nutné, preveďte úpravu tohoto nastavenia.
- Uistite sa, či sa pílový kotúč otáča správnym smerom a či jeho zuby smerujú k pravítku.
- Pred začiatkom pracovného procesu sa uistite, či sú všetky zaistovacie svorky utiahnuté.
- Ak nie sú ochranné kryty na svojich miestach, nikdy náradie nespúšťajte.
- Ak pílu nepoužívate, chráňte vždy pílový kotúč ochranným krytom.
- Ak pílu nepoužívate, pri výmene kotúča alebo pri prevádzaní údržby, odpojte náradie zo zdroja napätia.
- Vždy používajte ostré pílové pílové kotúče správneho typu, určené pre daný typ polotovaru. Doporučený priemer pílového kotúča je uvedený v technických údajoch.
- Nevkladajte žiadne predmety do ventilátora na hriadelí motora.
- Neurýchľujte rezný proces pôsobením väčšej sily. (Preťaženie alebo čiastočné preťaženie motora môže spôsobiť vážnu poruchu. Pred začiatkom rezania počkajte, pokiaľ píla dosiahne maximálne otáčky.)
- Nezdvíhajte stroj za jeho pracovnú dosku.
- Nerežte železné kovy, neželezné kovy a murivo.
- Ak sa kotúč otáča, nenanášajte naň žiadne mazivá.
- Ak je píla pripojená k zdroju napätia, nevkladajte ruky do priestoru pílového kotúča.
- Ak píla pracuje, nedotýkajte sa priestoru za pílovým kotúčom.
- Pri rezaní neprikladajte ruky k pílovému kotúču bližšie, ako 150 mm.
- Nepoužívajte poškodené alebo prasknuté pílové kotúče.

Ostatné riziká


Radiálnym ramenným pílam sú vlastné nasledujúce riziká:

Napriek dodržiavaniu bezpečnostných predpisov a prevádzaniu bezpečnostných opatrení nemôžu byť ostatné riziká vylúčené.

Sú to:

- Poškodenie sluchu.
- Riziko úrazu spôsobeného nekrytými časťami rotujúceho pílového kotúča.
- Riziko poranenia pri výmene pílového kotúča.
- Riziko privrznutia prstov pri manipulácii s ochrannými krytmi.
- Zdravotné problémy spôsobené vdychovaním prachu vzniknutého pri rezaní dreva, hlavne dubového, bukového a MDF.

SCHÉMA S NÁZVAMI ZÁKLADNÝCH ČASTÍ

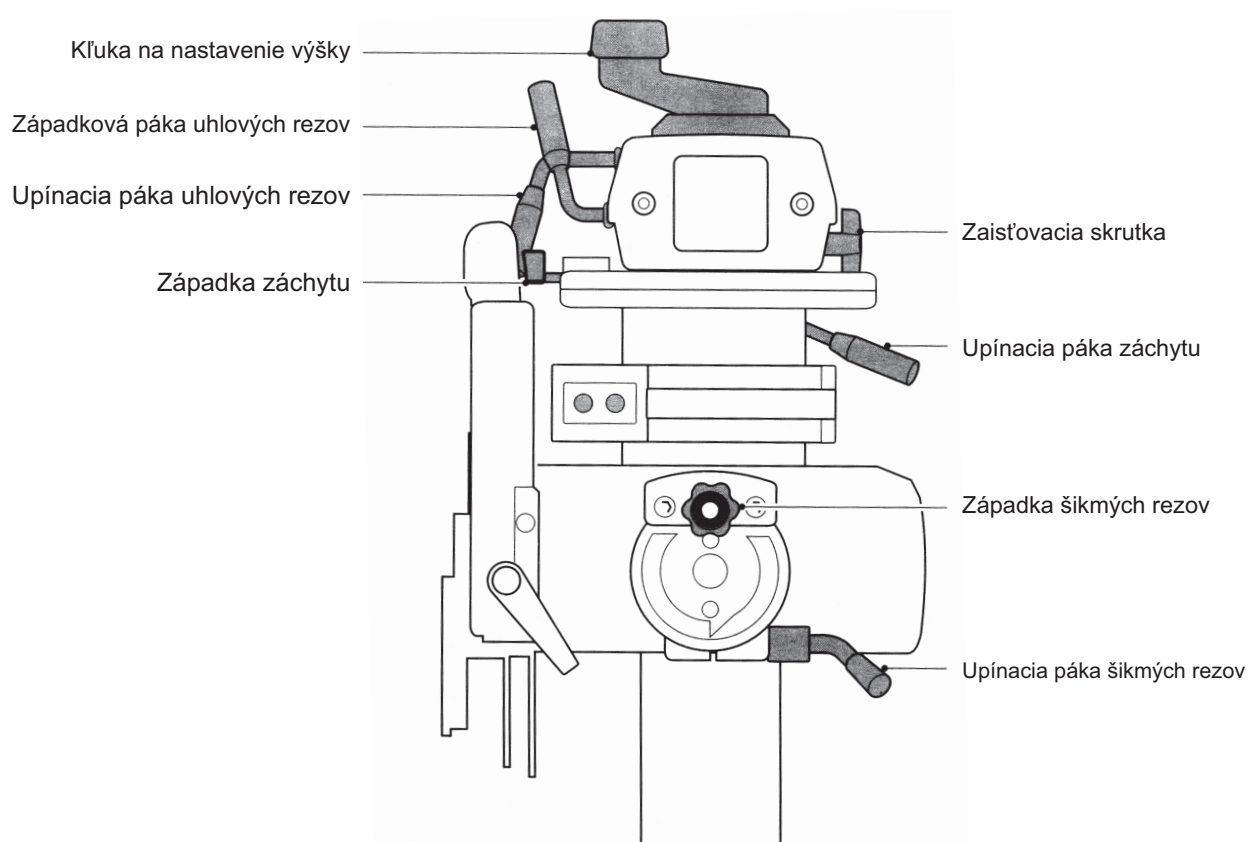

Politika našich služieb zákazníkom

Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený personál poskytne naše služby na najvyššej úrovni.

Záruka DEWALT

Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko kvalitného výrobku DEWALT. Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež naše služby zákazníkom. Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.

Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja na bezplatné prehliadky v autorizovanom servise DEWALT. Zárukou kvality firma DEWALT garantuje počas trvania záručnej doby (24 mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie akejkoľvek materiálnej alebo výrobnnej chyby za nasledovných podmienok:

- Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym záručným listom DEWALT a s dokladom o nákupe), do jedného z poverených servisných stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované na vykonávanie záručných opráv.
- Prístroj bol používaný iba s originálnym príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané ako vhodné na použitie spolu s prístrojom DEWALT.
- Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade s návodom na obsluhu.
- Motor prístroja nebol preťažovaný a nie sú badateľné žiadne známky poškodenia vonkajšími vplyvmi.
- Do prístroja nebolo zasahované nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoria personál poverených servisných stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované na vykonávanie záručných opráv.

Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky vykonávané opravy a vymenené náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní 6 mesiacov.

Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo (vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče, brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja poškodené opotrebovaním.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa – zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka. Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho katalógového a výrobného

čísla ako jeho príslušenstvo. Pri každej reklamácií je potrebné tento záručný list predložiť predávajúcemu, príp. servisnému stredisku DEWALT poverenému vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom záujme si ho preto spolu s originálom dokladu o nákupe starostlivo uschovajte.

DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných servisných opravovní a zberných stredísk. Ich zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie informácie týkajúce sa servisu môžete získať na dole uvedených telefónnych číslach a na internetovej adrese www.2helpU.com.

Black & Decker

Stará Vajnorská cesta 8

831 04 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: +421 2 446 38 121, 3

Fax: +421 2 446 38 122

www.blackanddecker.sk

www.dewalt.sk

informacie@blackanddecker.sk

Právo na prípadné zmeny vyhradené.

02/2007

BLACK & DECKER

Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk

Fax: 00421 2 446 38 122

BAND SERVIS

Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk

Fax: 00421 33 551 26 24

BAND SERVIS

Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.: 00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk

BLACK & DECKER


Kláštorského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.: 00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz


Fax: 00420 2 417 70 204


BAND SERVIS

K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz


Fax: 00420 577 008 559

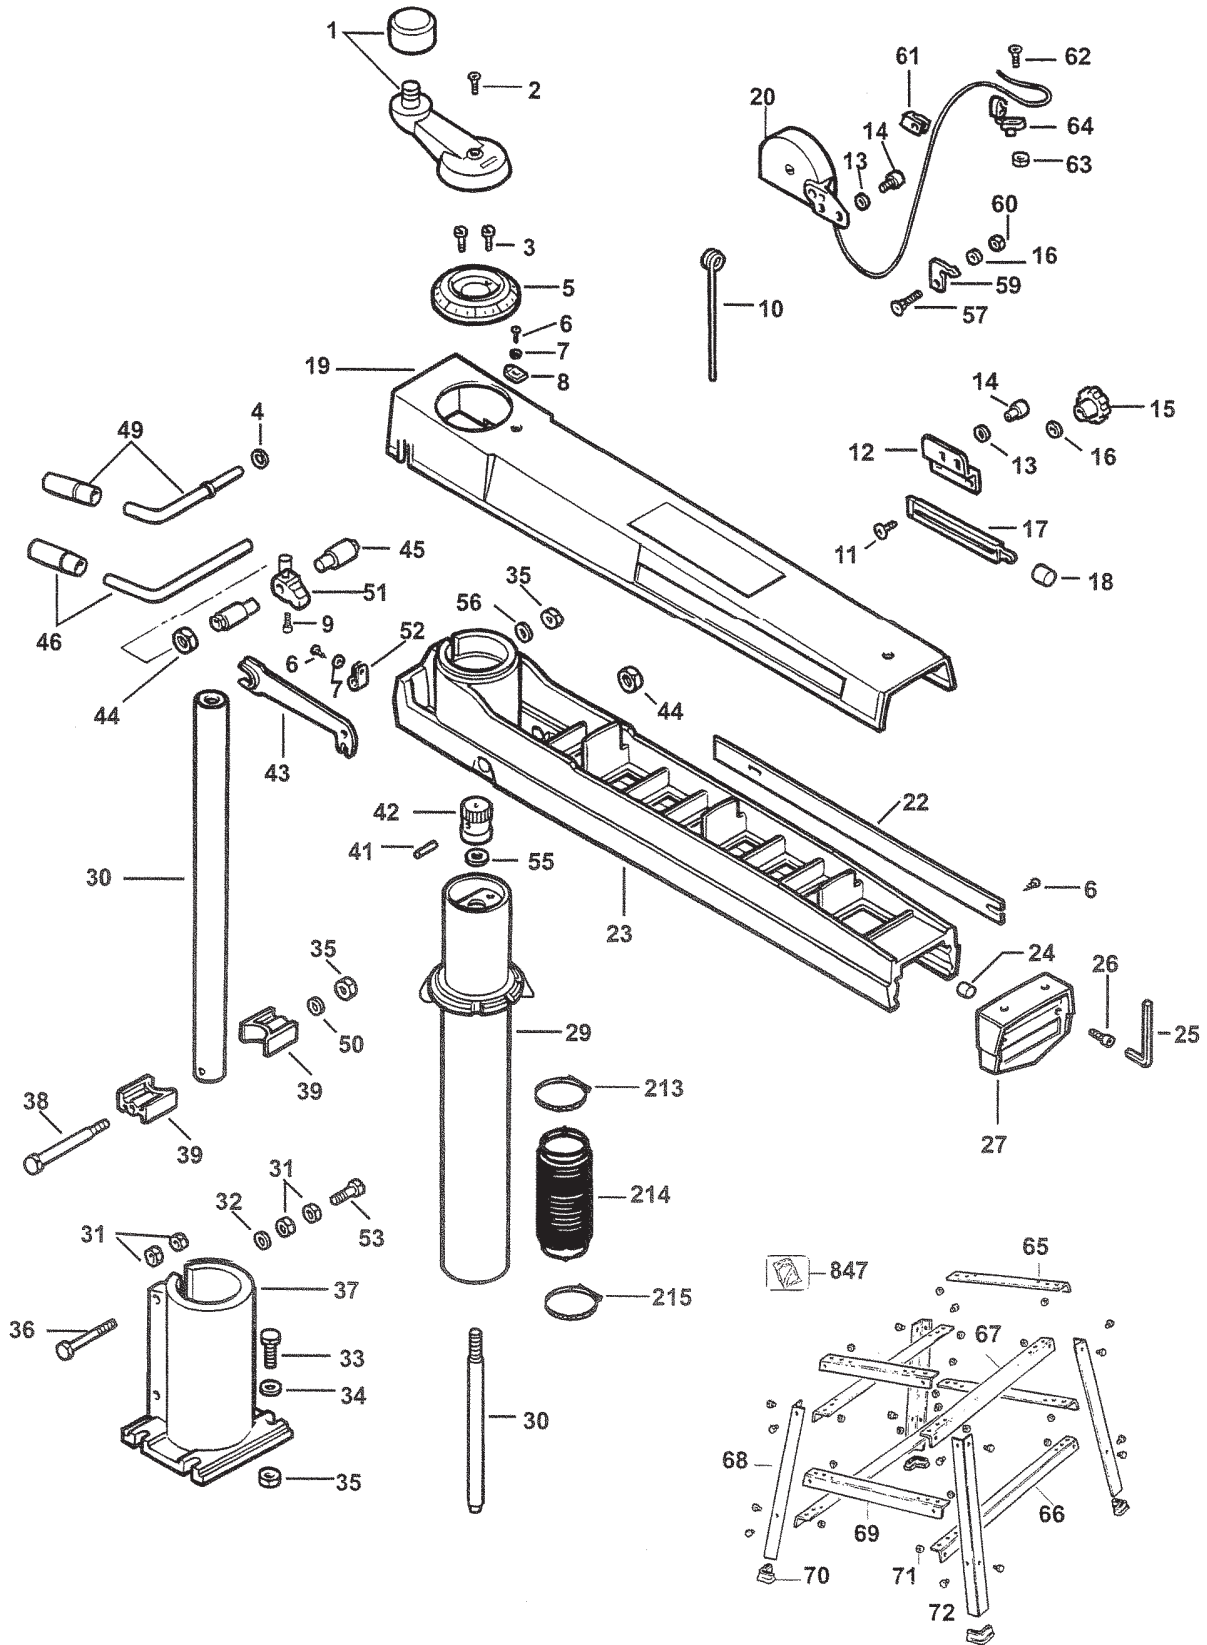


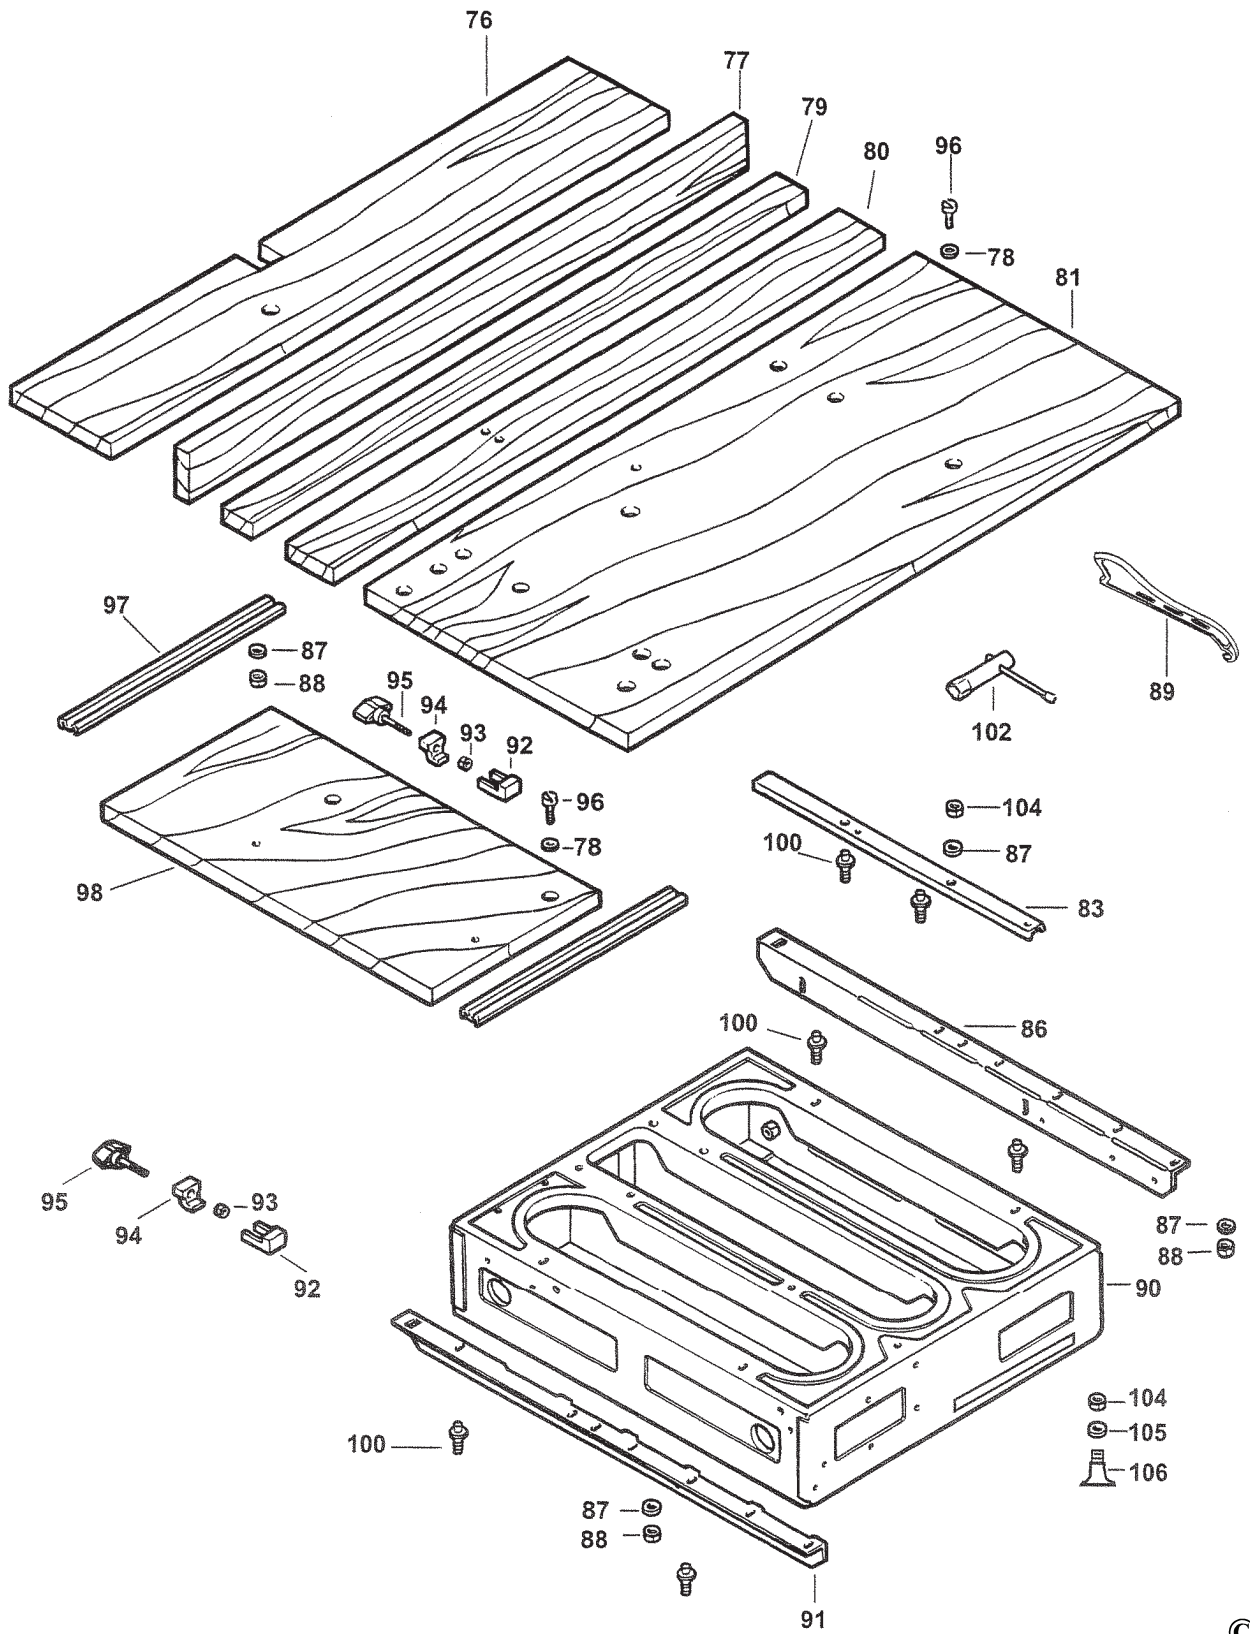


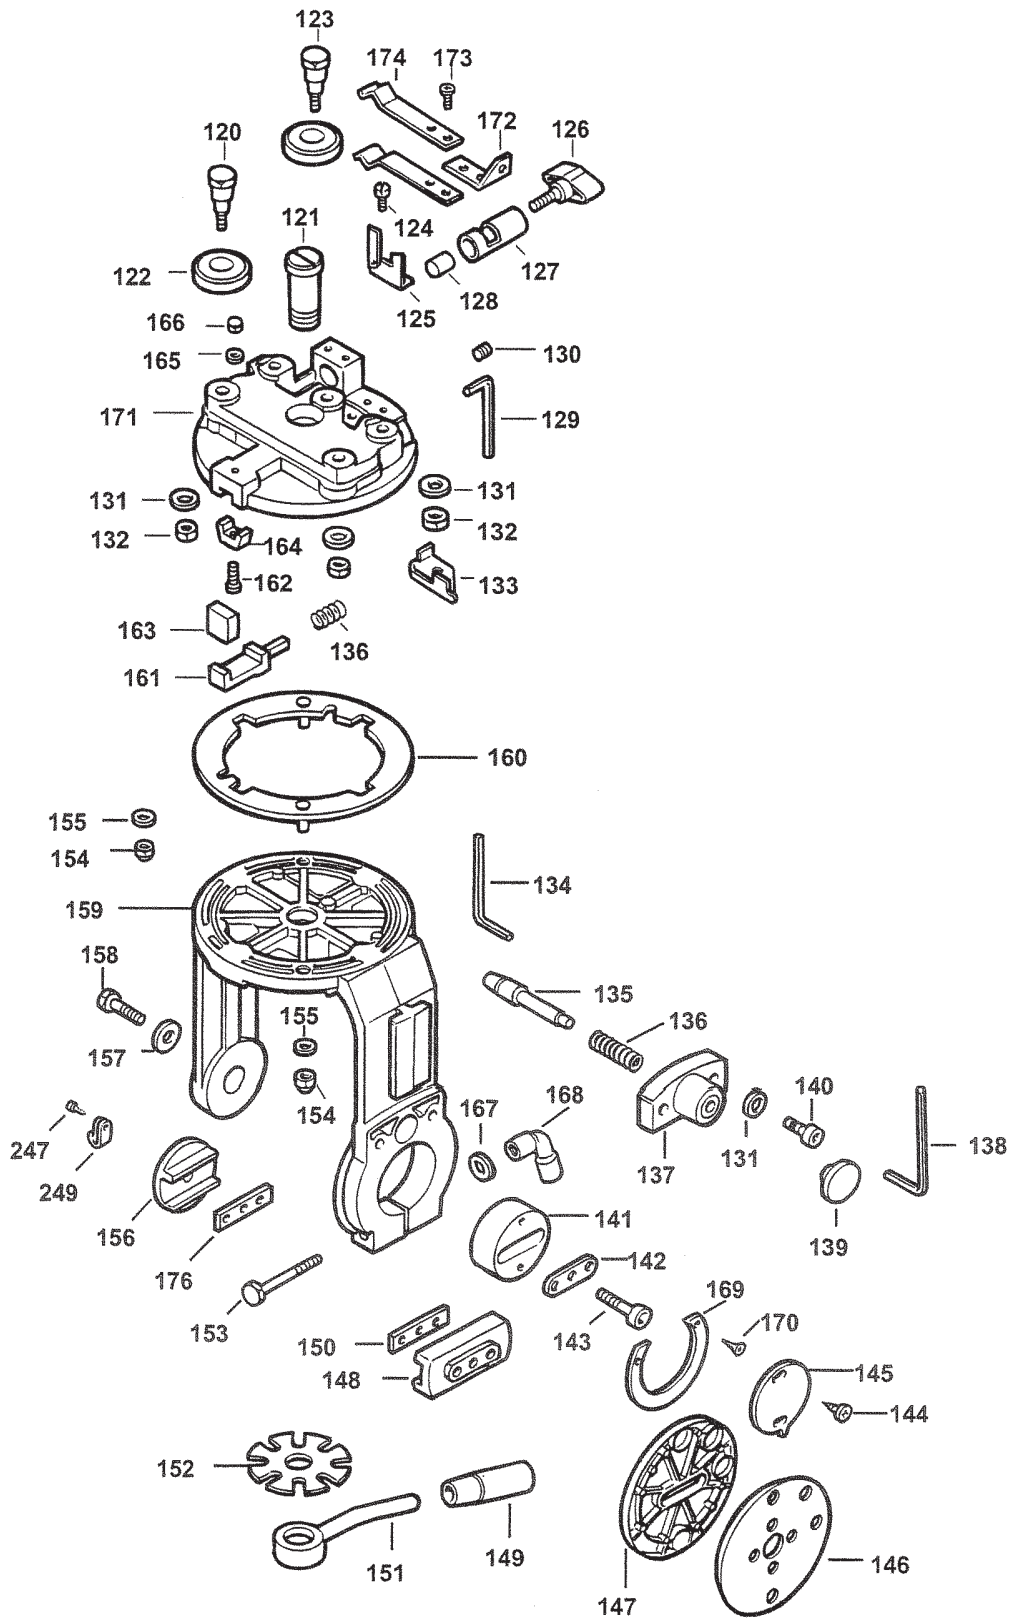


©

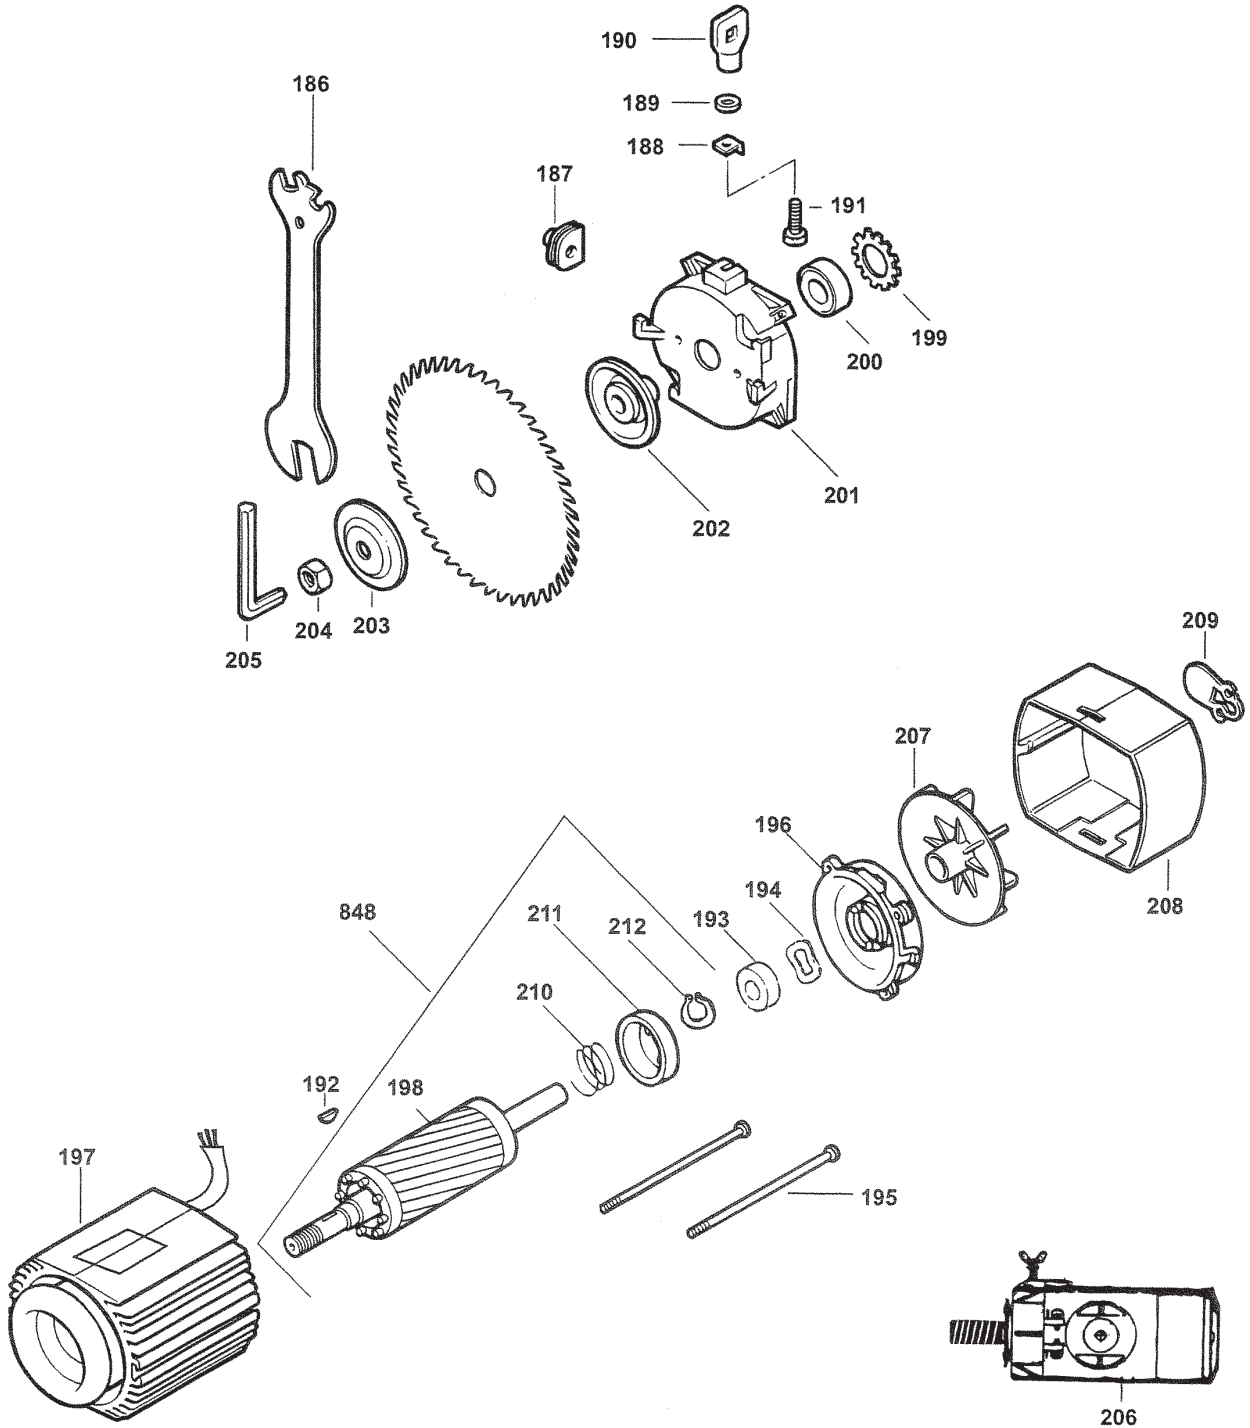

©

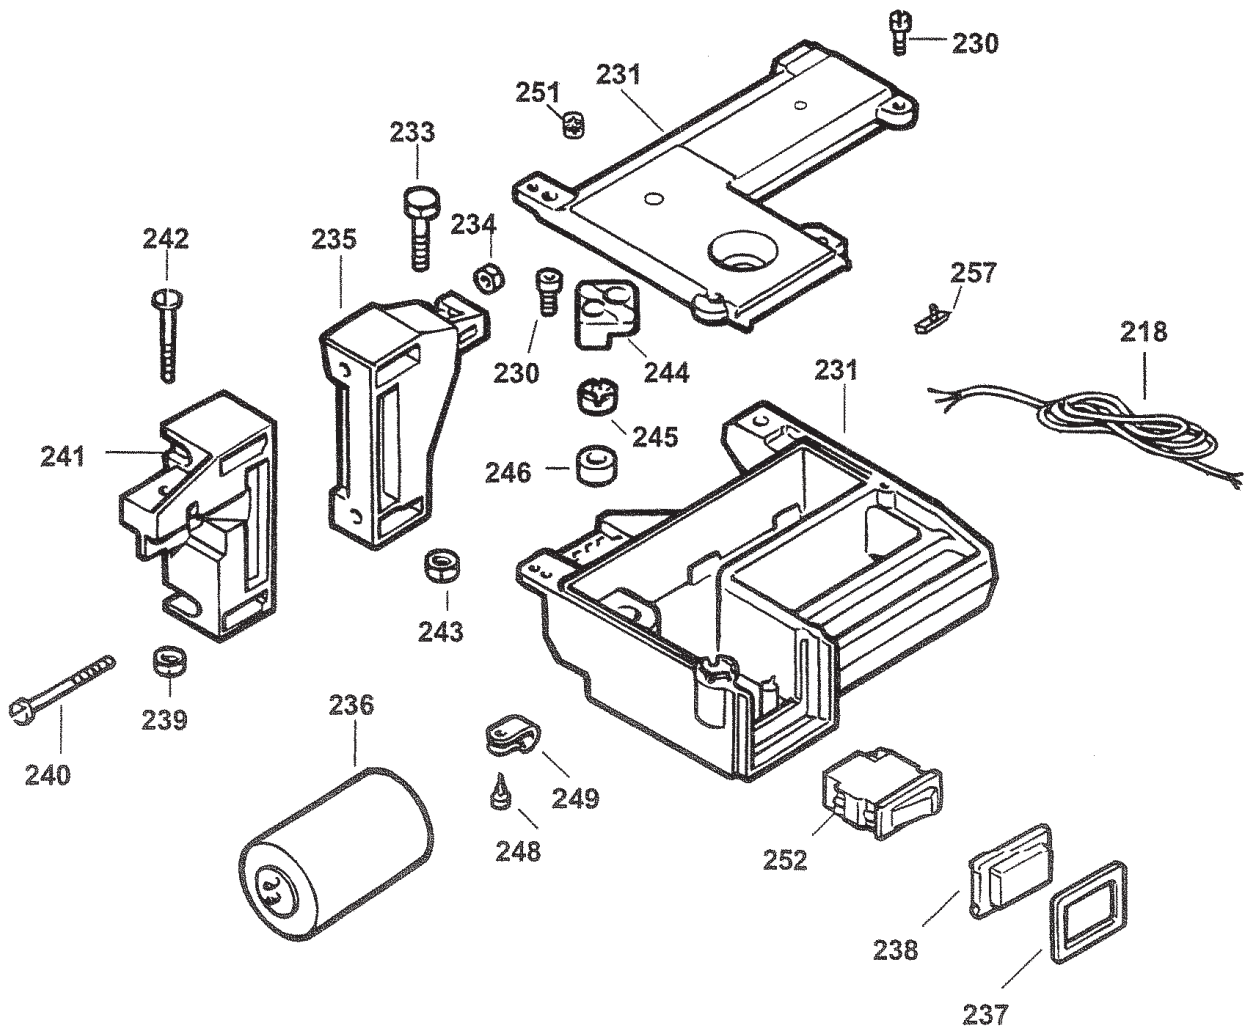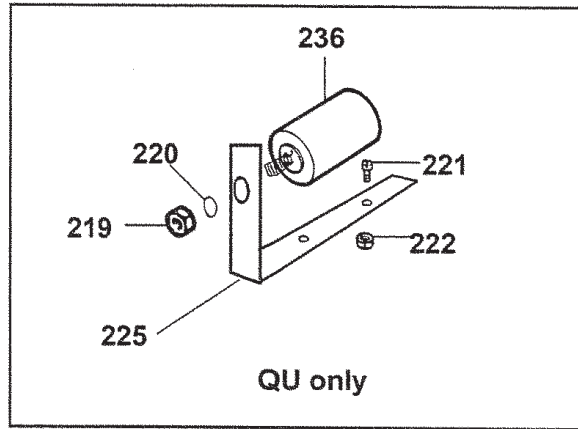

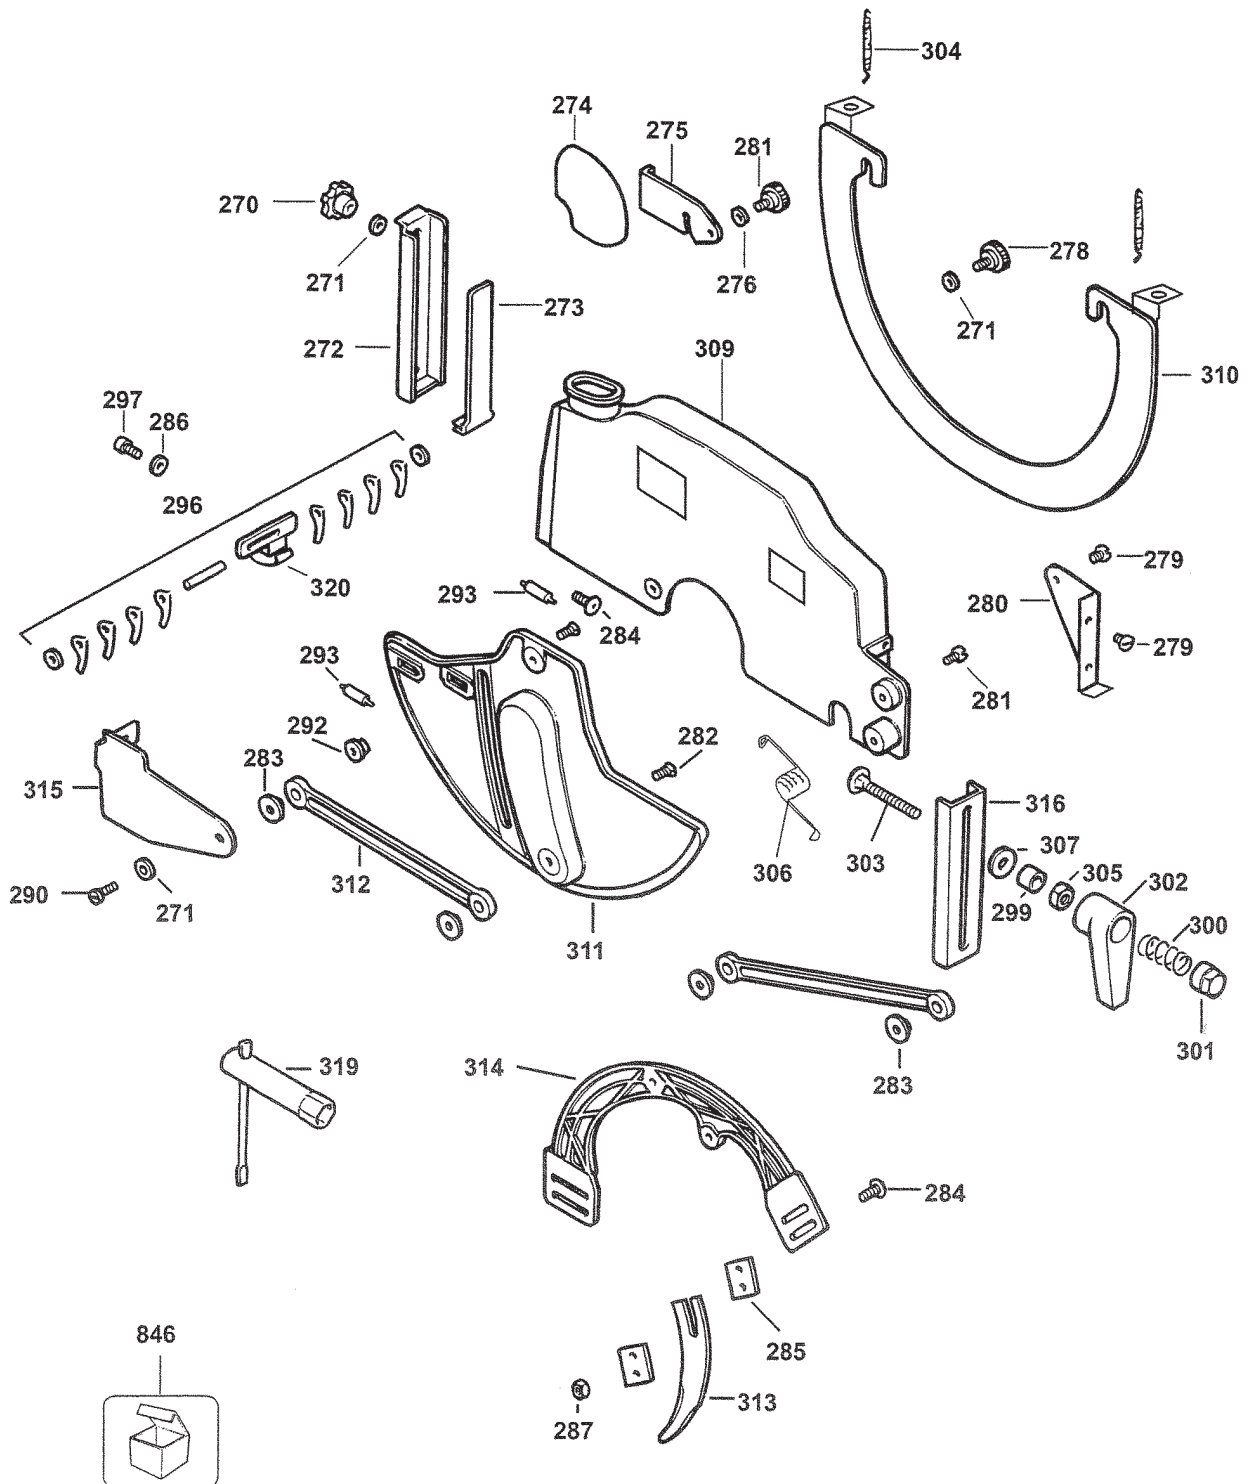

CZ

Adresy servisu
Band Servis
Klásterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204

Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>

SK

Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24

CZ Dokumentace záruční opravy

SK Záznamy o záručných opravách

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis